

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 R34 (2008.05) O / 74 ASIA

GSR Professional

12 V | 14,4 V | 18 V



us Original operating instructions

cn 正本使用说明书

tw 正本使用說明書

ko 사용 설명서 원본

th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ

id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal

vn Bảng hướng dẫn nguyên bản

fr Notice originale




ar تعليمات التشغيل الأصلية

fa راهنمای طرز کار اصلی






English	Page 6
中文.....	頁 14
中文.....	頁 20
한국어.....	면 25
ภาษาไทย.....	หน้า 31
Bahasa Indonesia.....	Halaman 38
Tiếng Việt.....	Trang 46
Français	Page 53
عربى	صفحة 61
فارسى	صفحه 67

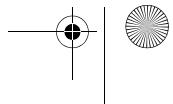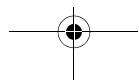
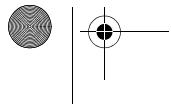


3 |

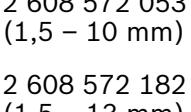
 2 608 572 053
(1,5 – 10 mm)
 2 608 572 182
(1,5 – 13 mm)

 2 607 000 201


 2 607 000 202

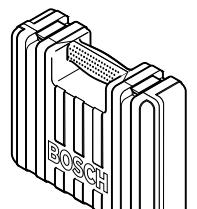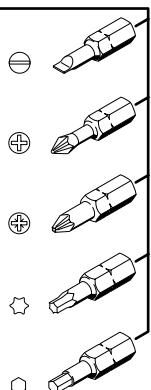

6 035 960 824

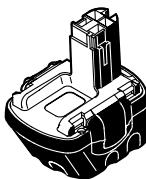

12 V (NiCd)
2 607 335 262 (2,0 Ah)
2 607 335 676 (2,4 Ah)
12 V (NiMH)
2 607 335 684 (2,6 Ah)

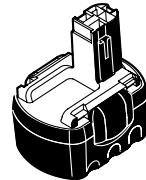

14,4 V (NiCd)
2 607 335 264 (2,0 Ah)
2 607 335 678 (2,4 Ah)
14,4 V (NiMH)
2 607 335 686 (2,6 Ah)




18 V (NiCd)
2 607 335 266 (2,0 Ah)
2 607 335 680 (2,4 Ah)
18 V (NiMH)
2 607 335 688 (2,6 Ah)



**AL 1450 DV
(7,2 – 14,4 V)**
2 607 224 706 (AUS)
2 607 224 714 (KOR)




**AL 2450 DV
(7,2 – 24 V)**
2 607 225 032 (AUS)
2 607 225 040 (KOR)

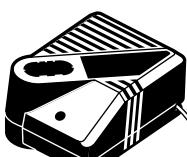






**AL 2425 DV
(7,2 – 24 V)**
2 607 224 426
(HK, MY, SG)
2 607 224 428
(Far East, IND)
2 607 224 430 (AUS)
2 607 224 438 (KOR)
2 607 224 496 (PRC)

4 |

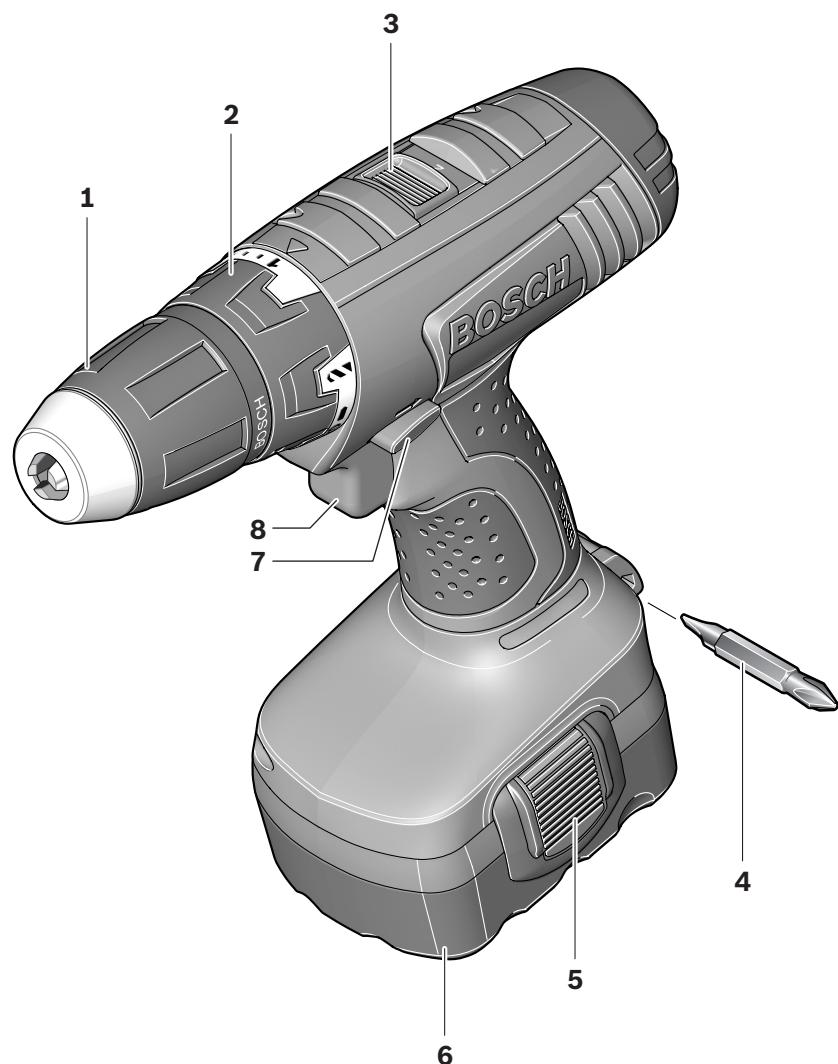

GSR 14,4 V Professional

5 |

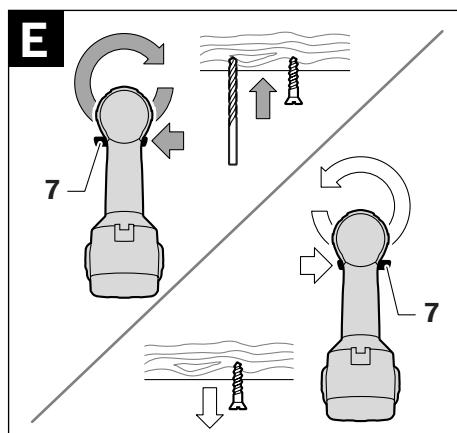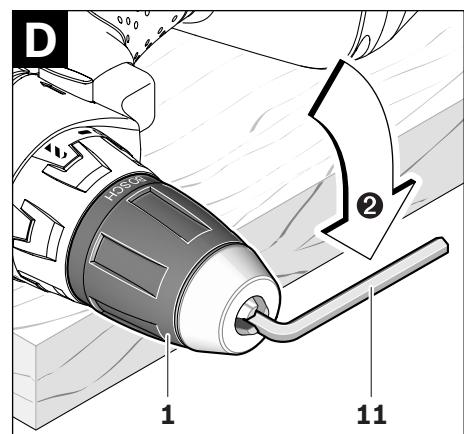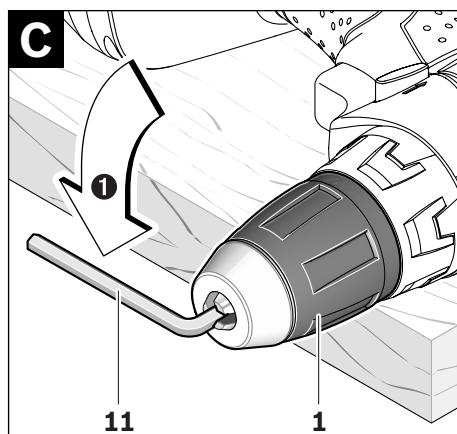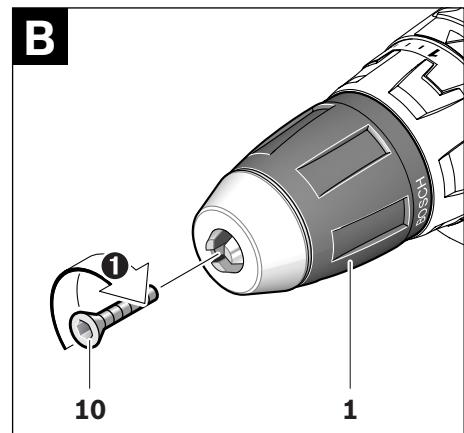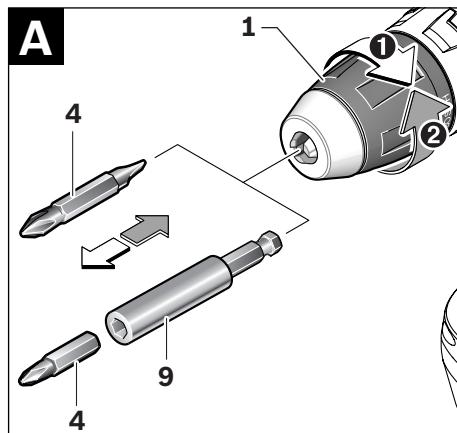

General Power Tool Safety Warnings

WARNING **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) or an earth leakage circuit breaker (ELCB).** Use of a GFCI or an ELCB reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dusk mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on or off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories, tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. In liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Power Tool-specific Safety Warnings

- **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage.
- **Switch off the power tool immediately when the tool insert jams. Be prepared for high reaction torque that can cause kickback.** The tool insert jams when:
 - the power tool is subject to overload or
 - it becomes wedged in the workpiece.

8 | English

- ▶ **Hold the power tool only by the insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting tool may run into hidden wiring.** Contact with a “live” wire will make exposed metal parts of the tool “live” and shock the operator.
- ▶ **Hold the power tool with a firm grip.** High reaction torque can briefly occur while driving in and loosening screws.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Keep your workplace clean.** Blends of materials are particularly dangerous. Dust from light alloys can burn or explode.
- ▶ **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.
- ▶ **Avoid unintentional switching on.** Ensure the On/Off switch is in the off position before inserting battery pack. Carrying the power tool with your finger on the On/Off switch or inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Do not open the battery.** Danger of short-circuiting.



Protect the battery against heat, e.g., also against continuous sun irradiation and fire. There is danger of explosion.

Functional Description



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the tool and leave it open.

Intended Use

The tool is intended for driving in and loosening screws as well as for drilling in wood, metal, ceramic and plastic.

English | 9

Technical Data

Cordless Screwdriver	GSR ... Professional	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
Article number	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
Rated voltage	V=	12	12	14.4	14.4	18	18
No-load speed							
- 1st gear	rpm	0-400	0-400	0-400	0-400	0-450	0-450
- 2nd gear	rpm	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1450	0-1450
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to ISO 5393	Nm	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28
Max. drilling dia.	mm	10	13	10	13	10	13
- Steel	mm	25	28	32	35	32	36
- Wood							
Max. screw dia.	mm	7	7	8	8	8	8
Chuck clamping range	mm	1.5-10	1.5-13	1.5-10	1.5-13	1.5-10	1.5-13
Drill spindle thread		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Weight according to EP-TA-Procedure 01/2003	kg	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1

Technical data determined with 2.0 Ah NiCd battery.

Please observe the article number on the type plate of your power tool. The trade names of individual tools may vary.

Assembly

Battery Charging

A new battery or a battery that has not been used for a longer time produces full power only after approximately five charge/discharge cycles.

To remove the battery **6**, press the unlocking buttons **5** and pull out the battery downwards. **Do not exert any force.**

The battery is equipped with an NTC temperature control which allows charging only within a temperature range of between 0 °C and 45 °C. A long battery service life is achieved in this manner.

A significantly reduced working period after charging indicates that the battery is used and must be replaced.

Observe the notes for disposal.

Changing the Tool (see figure A)

- Before any work on the power tool (e.g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the center position. Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.

The drill spindle is locked when the On/Off switch **8** is not pressed. This makes quick, convenient and easy changing of the tool in the drill chuck possible.

Open the keyless chuck **1** by turning in rotation direction **①** until the tool can be inserted. Insert the tool.

Firmly tighten the collar of the keyless chuck **1** by hand in rotation direction **②** until the locking action ("click") is no longer heard. This automatically locks the chuck.

10 | English

The locking is released again to remove the tool when the collar is turned in the opposite direction.

Screwdriver Tools

When working with screwdriver bits **4**, a universal bit holder **9** should always be used. Use only screwdriver bits that fit the screw head.

Replacing the Drill Chuck (see figures B–D)

- Before any work on the power tool (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the center position. Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.

The keyless chuck **1** is secured with a securing screw **10** against unintentional loosening from the drill spindle. Completely open the keyless chuck **1** and unscrew the securing screw **10** in rotation direction **❶**. Please note that the securing screw has a left-hand thread.

Removing the Drill Chuck (see figure C)

Clamp the short end of a hex key **11** into the keyless chuck **1**.

Place the machine on a stable surface (e. g. a workbench). Hold the machine firmly and loosen the keyless chuck **1** by turning the hex key **11** in rotation direction **❶**. Loosen a tight-seated keyless chuck by giving the long end of the hex key **11** a light blow. Remove the hex key from the keyless chuck and completely unscrew the keyless chuck.

Mounting the Drill Chuck (see figure D)

The keyless chuck is mounted in reverse order.

Note: After mounting the keyless chuck, screw the securing screw **10** back in again.



The drill chuck must be tightened with a tightening torque of approx. 20–25 Nm.

Dust/Chip Extraction

► Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

Operation**Starting Operation****Inserting the Battery**

- Use only original Bosch O-pack batteries with the voltage given on the type plate of your machine. The use of other batteries can lead to injuries and danger of fire.

Set the rotational direction switch **7** to the center position in order to avoid unintentional starting. Insert the charged battery **6** into the handle so that it can be felt to engage and faces flush against the handle.

Reversing the Rotational Direction (see figure E)

The rotational direction switch **7** is used to reverse the rotational direction of the machine. However, this is not possible with the On/Off switch **8** actuated.

Right Rotation: For drilling and driving in screws, push the rotational direction switch **7** left to the stop.

Left Rotation: For loosening or unscrewing screws, push the rotational direction switch **7** right to the stop.

Setting the Torque

With the torque presetting ring **2** the required torque setting can be preselected in 20 steps. With the correct setting, the insert tool is stopped as soon as the screw is screwed flush into the material or when the adjusted torque is reached. The safety clutch is deactivated in the "■■" position, e. g. for drilling.

Select a higher setting or switch to the "■■" symbol when unscrewing screws.

Gear Selection, Mechanical

- **Actuate the gear selection lever **3** only when the machine is at a complete standstill.**

Two speed ranges can be preselected with the gear selection lever **3**.

Gear I:

Low speed range; for screwdriving or working with large drilling diameter.

Gear II:

High speed range; for working with small drilling diameter.

If the gear selector **3** cannot be pushed through to the stop, lightly turn the drill chuck.

Switching On and Off

To **start** the power tool, press the On/Off switch **8** and keep it pressed.

To switch off the power tool, **release** the On/Off switch **8**.

Adjusting the Speed

The speed of the switched on power tool can be variably adjusted, depending on how far the On/Off switch **8** is pressed.

Light pressure on the On/Off switch **8** results in a low rotational speed. Further pressure on the switch results in an increase in speed.

Fully Automatic Spindle Locking (Auto-lock)

When the On/Off switch **8** is not pressed, the drill spindle and thus the tool holder are locked.

This enables screws to be screwed in, even when the battery is empty and allows for the tool to be used as a screwdriver.

Run-on Brake

When the On/Off switch **8** is released, the chuck brakes to a stop, thus preventing the run-on of the tool.

When driving in screws, wait until the screw is screwed in flush with the material and then release the On/Off switch **8**. By doing so, the head of the screw does not penetrate into the material.

Working Instructions

- **Apply the power tool to the screw only when it is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

Tips

After longer periods of working at low speed, allow the machine to cool down by running it for approx. 3 minutes at maximum speed with no load.

For drilling in metal, use only perfectly sharpened HSS drill bits (HSS = High Speed Steel). The appropriate quality is guaranteed by the Bosch accessories program.

Before screwing larger, longer screws into hard materials, it is advisable to predrill a pilot hole with the core diameter of the thread to approx. $\frac{2}{3}$ of the screw length.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Before any work on the power tool (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the center position.** Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.
- **For safe and proper working, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**

12 | English

If the power tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service center for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the power tool.

After-sales Service and Customer Assistance

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Our customer consultants answer your questions concerning best buy, application and adjustment of products and accessories.

In case of a claim, repair or purchase of replacement parts or in case of queries or other problems, please contact your local dealer or Bosch representative.

People's Republic of China

Website: www.bosch-pt.com.cn

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.

567, Bin Kang Road

Bin Jiang District 310052

Hangzhou, P.R.China

Service Hotline: 800 8 20 84 84

Tel.: +86 (571) 87 77 43 38

Fax: +86 (571) 87 77 45 02

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.

21st Floor, 625 King's Road

North Point, Hong Kong

Customer Service Hotline: +852 (21) 02 02 35

Fax: +852 (25) 90 97 62

E-Mail: info@hk.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

Indonesia

PT. Multi Tehaka
Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: +62 (21) 4 60 12 28
Fax: +62 (21) 46 82 68 23
E-Mail: sales@multitehaka.co.id
www.multitehaka.co.id

Phillippines

Robert Bosch, Inc.
Zuellig Building
Sen. Gil Puyat Avenue
Makati City 1200, Metro Manila
Philippines
Tel.: +63 (2) 8 17 32 31
www.bosch.com.ph

Malaysia

Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd.
No. 8a, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya,
Selangor,
Malaysia
Tel.: +6 (03) 7966 3000
Fax: +6 (03) 7958 3838
E-Mail: hengsiang.yu@my.bosch.com
Toll Free Tel.: 1 800 880 188
Fax: +6 (03) 7958 3838
www.bosch.com.sg

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines)
Fax: +66 (2) 2 38 47 83
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand

Bosch Service – Training Centre
2869-2869/1 Soi Ban Kluay
Rama IV Road (near old Paknam Railway)
Prakanong District
10110 Bangkok
Thailand
Tel.: +66 (2) 6 71 78 00 – 4
Fax: +66 (2) 2 49 42 96
Fax: +66 (2) 2 49 52 99

Singapore

Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd.
38 C Jalan Pemimpin
Singapore 915701
Republic of Singapore
Tel.: +65 (3) 50 54 94
Fax: +65 (3) 50 53 27
www.bosch.com.sg

Vietnam

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd – Vietnam
Representative Office
Saigon Trade Center, Suite 1206
37 Ton Duc Thang Street,
Ben Nghe Ward, District 1
HCMC
Vietnam
Tel.: +84 (8) 9111 374 – 9111 375
Fax: +84 (8) 9111376


Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: + 61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:
Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Disposal

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Battery packs/batteries:

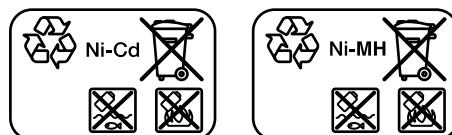

Ni-Cd: Nickel cadmium

Warning: These battery packs contain cadmium, a highly toxic heavy metal.

Ni-MH: Nickel metal hydride

Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.

Subject to change without notice.

一般安全规则

警告 阅读说明！没有按照以下列举的说明而使用或操作将导致触电、着火和 / 或严重伤害。

保存这些说明。

在所有以下列举的警告中术语 "电动工具" 指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

1) 工作场地

- a) **保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
- b) **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- c) **让儿童和旁观者离开后操纵电动工具。**分心会使你放松控制。

2) 电气安全

- a) **电动工具插头必须和插座相配。绝不能以任何形式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。**未经改装的插头和相配的插座将减少触电危险。
- b) **避免人体接触接地表面。如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加触电危险。
- c) **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加触电危险。
- d) **不得滥用电线。**绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。让电动工具远离热、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的电线会增加触电危险。
- e) **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接电线。**适合户外使用的电线将减少触电危险。
- f) **如果无法避免的，必须在潮湿的环境中使用电动工具，得使用故障接地线路中断器 (GFCI)。**使用 GFCI 可以减低触电的危险。

3) 人身安全

- a) **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**切勿在有疲倦、药物、酒精或治疗反应下操作电动工具。在操作电动工具期间精力分散会导致严重人身伤害。
- b) **使用安全装置。始终配戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下的防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

c) **避免突然起动。确保开关在插入插头时处于关断位置。**手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

d) **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

e) **手不要伸得太长。**时刻注意脚下和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

f) **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发、衣服和袖子远离运动部件。**宽松衣服、服饰或长发可能会卷入运动部件。

g) **如果提供了与排屑装置、集尘设备连接用的装置，则确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少碎屑引起的危险。

4) 电动工具使用和注意事项

- a) **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当的设计额定值的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- b) **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- c) **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或将电池盒脱开电源。**这种防护性措施将减少电动工具突然起动的危险。
- d) **将闲置电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经训练的用户手中是危险的。
- e) **保养电动工具。检查运动件的安装偏差或卡住、零件破损情况和影响电动工具运行的其他条件。**如有损坏，电动工具必须在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- f) **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- g) **按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用作那些与要求不符的操作可能会导致危险情况。

5) 电池式工具使用和注意事项

- a) 确保开关在插入电池盒前处于断开状态。将电池盒插入到开关状态为接通的电动工具上会引发事故。
- b) 只使用配有特制电池盒的电动工具。使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- c) 当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- d) 在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。如果无意间碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能发生腐蚀或燃烧。

6) 维修

- a) 将你的电动工具送交专业维修人员，必须使用同样的备件进行更换。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

针对机器的特殊安全警告

- ▶ 使用合适的侦测器，以便找出隐藏著的电源线的位置。或者向当地的供电单位索取相关资料。钻穿电线会造成火灾并遭受电击。损坏瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ 如果安装在机器上的工具被夹住了，必须马上关闭电动工具并保持镇静。此时机器会产生极高的反作用矩，並进而造成回击。安装在机器上的工具容易被夹住如果：
 - 电动工具超荷了，或者
 - 安装在机器上的工具在工件中歪斜了。
- ▶ 安装在机器上的工具如果可能割断隐藏的电线，一定要握住绝缘手柄操作电动工具。电动工具如果割断了带电的电线，机器上的金属部件会导电，并进而导致操作者触电。
- ▶ 务必握紧电动工具。在拧紧和放松螺丝时，可能出现短暂的强大反击。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 工作场所必须保持清洁。不同的工作尘经过混合后容易产生化学反应，十分危险。轻金属尘容易著火或引起爆炸。

- ▶ 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。
- ▶ 安装蓄电池之前，先确定起停开关是否位在关闭的位置，以预防意外地开动电动工具。提携电动工具时如果把手指按在起停开关上，或者安装蓄电池时未关闭电动工具，都可能造成工作意外。
- ▶ 切勿打开蓄电池。可能造成短路。
-  蓄电池必须远离高温，例如长期的日晒和火焰等。有爆炸的危险。

功能解说



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击、火灾并且 / 或其他的严重伤害。

翻开标示了机器详解图的折叠页。阅读操作指南时必须翻开折叠页参考。

按照规定使用机器

本电动工具适用於拧入和拧出螺丝。本电动工具也可以在木材、金属、陶器和塑料上钻孔。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 快速夹头
- 2 扭力设定环
- 3 选档开关
- 4 螺丝批嘴*
- 5 蓄电池的解锁按键
- 6 蓄电池*
- 7 正逆转开关
- 8 起停开关
- 9 通用批嘴连杆*
- 10 快速夹头的固定螺丝
- 11 六角扳手**

*图表或说明上提到的附件，并非全部包含在供货范围内。

**可以在市面上购得（不包含在供货范围内）。

技术数据

充电式电钻起子机	GSR ...	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
	Professional						
物品代码	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
额定电压	V=	12	12	14,4	14,4	18	18
无负载转速							
- 第一档	次 / 分	0-400	0-400	0-400	0-400	0-450	0-450
- 第二档	次 / 分	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1450	0-1450
根据 ISO 5393, 硬拧转 / 软拧转的最大扭力	牛顿米	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28
最大钻孔直径							
- 钢	毫米	10	13	10	13	10	13
- 木材	毫米	25	28	32	35	32	36
最大螺丝直径	毫米	7	7	8	8	8	8
夹头的夹紧范围	毫米	1,5-10	1,5-13	1,5-10	1,5-13	1,5-10	1,5-13
主轴螺纹		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
重量符合 EPTA-Procedure 01/2003	公斤	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1

取得技术数据时，是使用 2,0 安培小时的镍镉蓄电池组。

请认清电动工具铭牌上的物品代码。电动工具在销售市场上没有统一的商品名称。

安装

为蓄电池充电

新的或长期未使用的蓄电池，必须经过 5 次的充 / 放电后，才能够发挥电池的最大功率。

先按下解锁按键 **5**，接著才能够从电动工具中，向下抽出蓄电池 **6**。**切勿强行拉出蓄电池。**

蓄电池上安装了 NTC-温度监控装置。当温度位在摄氏 0 到 45 度间时，才能进行充电。所以能够大大地延长蓄电池的使用寿命。

充电后如果蓄电池的使用时间明显缩短，代表蓄电池已经损坏，必须更换新的蓄电池。

请注意有关作废处理的规定。

更换工具（参考插图 A）

- ▶ 维修电动工具、更换电动工具上的工具或者搬运电动工具时，务必把正逆转开关调整到中央的位置。如果不小心启动起停开关，可能造成伤害。

如果未按下起停开关 **8**，主轴是处在锁定状态。因此能够简便，快速地在夹头上更换工具。

朝着 **1** 的方向拧转可以打开快速夹头 **1**。把夹头打开至能够放入工具为止。安装好工具。

朝着转向 **2** 用力地拧转快速夹头的套筒 **1**，至不再听到轮齿滑动的声嚮为止。此时夹头已经自动锁定。

当您朝著反方向转动套筒以便取出工具时，锁定便已经自动解除。

起子机的工具

以螺丝批嘴 **4**，作业时，一定要使用通用批嘴连杆 **9**。只能选用能够配合螺丝头的螺丝批嘴。

更换夹头（参考插图 B-D）

▶ 维修电动工具、更换电动工具上的工具或者搬运电动工具时，务必把正逆转开关调整到中央的位置。如果不小心启动起停开关，可能造成伤害。

固定螺丝 **10** 把夹头固定在主轴上，以防止快速夹头 **1** 意外地从主轴上脱落。把快速夹头 **1** 完全打开，并朝著转向 **①** 拧转出固定螺丝 **10**。注意，固定螺丝配备了左螺纹。

拆卸夹头（参考插图 C）

把六角扳手 **11** 的短端插入快速夹头 **1** 中。

把电动工具放置在稳固的底垫上（例如工作台），握牢电动工具，朝着转向 **①** 拧转内六角扳手 **11** 来拧松快速夹头 **1**。如果夹头被卡住了，可轻敲内六角扳手 **11** 的长端松开夹头。从快速夹头中取出内六角扳手，拧转并拆下快速夹头。

安装夹头（参考插图 D）

以反顺序安装快速夹头。

指示：安装好快速夹头之后，必须再度拧入固定螺丝 **10**。



使用约 20-25 牛顿米的拉紧扭力拧紧夹头。

吸锯尘 / 吸锯屑

▶ 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

操作

操作机器

安装蓄电池

▶ 只能使用与机器铭牌上所规定的电压相符的博世原厂 O型电池。使用其它厂牌的蓄电池，可能造成意外伤害或酿成火灾。

把正逆转开关 **7** 调整到中央位置，以防止无意中开动机器。把充足了电的蓄电池 **6** 装入手柄中，蓄电池必须正确地卡在手柄中，而且得和手柄的末端齐头。

改变转向（参考插图 E）

使用正逆转开关 **7** 可以改变机器的转向。如果按住了起停开关 **8**，则无法改变转向。

正转：适用于正常钻和转紧螺丝时，把正逆转开关 **7** 向左推到底。

逆转：适用于拧松或拧出螺丝，把正逆转开关 **7** 向右推到底。

设定扭力

使用扭力设定环 **2** 可以设定 20 级扭力。如果设定了合适的扭力，当螺丝头和物料表面齐平后，或者说当到达了设定好的扭力之后，安装在机器上的工具便会停止转动。在“”位置，过载离合器会被关闭，例如：进行钻孔时。

拧出螺丝时可以视情况提高设定的级数，例如也可以设定在“”的符号上。

机械式选档

▶ 必须等待电动工具完全静止后才能够使用选档开关 **3**。

使用选档开关 **3** 能够预设 2 个转速范围。

第 I 档：

低转速范围；适合拧转螺丝，或者钻大的孔时。

第 II 档：

高转速范围；适用於钻小的孔时。

如果无法把选档开关 **3** 推到尽头，必须握着钻头稍微转动夹头。

开动 / 关闭

操作电动工具 时先按下电动工具的起停开关 **8**, 并持续按著。

放开起停开关 **8** 便可以 **关闭** 电动工具。

调整转速

你可以无级式调整转速, 把起停开关 **8** 按得越紧, 转速就越快。

轻按起停开关 **8** 机器以低转速运转。逐渐在开关上加压, 转速也会跟著提高。

全自动的主轴锁定功能 (Auto-Lock)

如果未按下起停开关 **8**, 主轴和工具接头都是被锁定的。

因此, 即使蓄电池没电了, 也可以使用本电动工具拧入螺丝, 换句话说, 也可以使用本机器充当螺丝起子。

制止惯性转动功能

放开起停开关 **8** 之后, 夹头会马上被制止, 进而防止夹头上的工具进入惯性转动状态。

拧入螺丝时, 必须等待螺丝头和物料表面齐平之后, 才可以放开起停开关 **8**。如此螺丝头才不会陷入物料中。

有关操作方式的指点

► 确定电动工具已经关闭了, 才可以把电动工具顶在螺丝头上。转动中的起子头容易从螺丝头上滑开。

建议

在机器以低转速长期运作之后, 可让机器在空载的情况下, 以最高转速旋转 3 分钟, 以加速冷却。

在金属上钻孔时只能使用完好, 经过研磨的 HSS 钻头 (**HSS** = 高效率高速钢)。在博世的附件产品系列中, 有符合这个品质等级的产品。

把大的、长的螺丝拧入坚硬的物料中之前, 必须根据螺纹的中心直径打预钻孔, 预钻孔的深度大概为螺丝长度的 $\frac{2}{3}$ 。

维修和服务

维修和清洁

► **维修电动工具、更换电动工具上的工具或者搬运电动工具时, 务必把正逆转开关调整到中央的位置。** 如果不小心启动起停开关, 可能造成伤害。

► **电动工具和通风间隙都必须保持清洁, 这样才能够提高工作品质和安全性。**

本公司生产的电动工具都经过严密的品质检验, 如果机器仍然发生故障, 请将机器交给博世电动工具公司授权的顾客服务处修理。

询问和订购备件时, 务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理, 维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料:
www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关购买, 使用和设定本公司产品及附件的问题。

有关保证, 维修或更换零件事宜, 请向合格的经销商查询。

中国大陆

博世电动工具 (中国) 有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码: 310052

免费服务热线: 800 820 8484

传真: +86 571 8777 4502

电邮: service.hz@cn.bosch.com

电话: +86 571 8777 4338

传真: +86 571 8777 4502

电邮: service.hz@cn.bosch.com

www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司

香港北角英皇道 625 号 21 楼

客户服务热线: +852 (21) 02 02 35

传真: +852 (25) 90 97 62



电邮: info@hk.bosch.com

网站: www.bosch-pt.com.cn

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。

充电电池 / 电池：

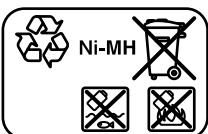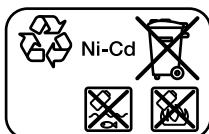

Ni-Cd: 镍 - 镉

注意：此蓄电池含镉。镉是带巨毒的重金属。

Ni-MH: 镍 - 氢化铁

不可以把损坏的仪器丢弃在一般的家庭垃圾，火焰或水中。请收集损坏的充电电池 / 电池，并把它们送往资源回收中心处理，或者用符合环保要求的方式清除损坏的充电电池 / 电池。

保留修改权。

一般安全規則

！警告 閱讀說明！沒有按照以下列舉的說明而使用或操作將導致觸電、著火和 / 或嚴重傷害。

保存這些說明。

在所有以下列舉的警告中術語 "電動工具" 指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

1) 工作場地

- a) 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- b) 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- c) 讓兒童和旁觀者離開後操縱電動工具。分心會使你放鬆控制。

2) 電氣安全

- a) 電動工具插頭必須和插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少觸電危險。
- b) 避免人體接觸接地表面。如管道、散熱片冰箱。如果你身體接地會增加觸電危險。
- c) 不得將電動工具曝露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加觸電危險。
- d) 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。讓電動工具遠離熱、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的電線會增加觸電危險。
- e) 當在戶外使用電動工具時，使用合適戶外使用的外接電線。適合戶外使用的電線將減少觸電危險。
- f) 如果無法避免的，必須在潮濕的環境中使用電動工具，得使用故障接地線路中斷器（GFCI）。使用GFCI可以減低觸電的危險。

3) 人身安全

- a) 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。切勿在有疲憊、藥物、酒精或治療反應下操作電動工具。在操作電動工具期間精力分散會導致嚴重人身傷害。
- b) 使用安全裝置。始終配戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。

c) 避免突然起動。確保開關在插入插頭時處於關斷位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

d) 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。

e) 手不要伸得太長。時刻注意腳下和身體平衡。這樣在意外情況下能夠很好地控制電動工具。

f) 著裝適當。不要穿寬松衣服或佩帶飾品。讓你的頭髮、衣服和袖子遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件。

g) 如果提供了與排屑裝置、集塵設備連接用的裝置，則確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少碎屑引起的危險。

4) 電動工具使用和注意事項

- a) 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當的設計額定值的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- b) 如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的工具是危險的且必須進行修理。
- c) 在進行任何調節、更換附件或儲存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或將電池盒脫開電源。這種防護性措施將減少電動工具突然起動的危險。
- d) 將閑置電動工具儲存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
- e) 保養電動工具。檢查運動件的安裝偏差或卡住、零件破損情況和影響電動工具運行的其他條件。如有損壞，電動工具必須在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- f) 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- g) 按照使用說明書以及打算使用的電動工具的特殊類型要求的方式，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用作那些與要求不符的操作可能會導致危險情況。

5) 電池式工具使用和注意事項

- a) 只用製造商規定的充電器充電。將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火的危險。
- b) 只使用配有特製電池盒的電動工具。使用其他電池盒會發生損壞和著火的危險。
- c) 當電池盒不使用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針、硬幣、鑰匙、螺釘或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。電池端部短路會引起燃燒或火災。
- d) 在濫用條件下，液體會從電池中濺出；避免接觸。如果液體碰到了眼睛，還要尋求醫療幫助。從電池中濺出的液體會發生腐蝕和燃燒。

6) 檢修

- a) 將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對機器的特殊安全警告

- ▶ 使用合適的偵測器，以便找出隱藏著的電源線的位置。或者向當地的供電單位索取相關資料。鑽穿電線會造成火災並遭受電擊。損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿了會導致財物損失。
- ▶ 如果安裝在機器上的工具被夾住了，必須馬上關閉電動工具並保持鎮靜。此時機器會產生極高的反應力矩，並進而造成回擊。安裝在機器上的工具容易被夾住如果：
 - 電動工具超荷了，或者
 - 安裝在機器上的工具在工件中歪斜了。
- ▶ 安裝在機器上的工具如果可能割斷隱藏的電線，一定要握住絕緣手柄操作電動工具。電動工具如果割斷了帶電的電線，機器上的金屬部件會導電，並進而導致操作者觸電。
- ▶ 務必握緊電動工具。在擰緊和放松螺絲時，可能出現短暫的強大反擊。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ 工作場所必須保持清潔。不同的工作塵經過混合後容易產生化學反應，十分危險。輕金屬塵容易著火或引起爆炸。

- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。機器上的工具可能在工作中被夾住，而令您無法控制電動工具。
 - ▶ 安裝蓄電池之前，先確定起停開關是否位在關閉的位置，以預防意外地開動電動工具。提攜電動工具時如果把手指按在起停開關上，或者安裝蓄電池時未關閉電動工具，都可能造成工作意外。
 - ▶ 切勿打開蓄電池。可能造成短路。
-  蓄電池必須遠離高溫，例如長期的日曬和火焰等。有爆炸的危險。

功能解說

 閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

翻開標示了機器詳解圖的折疊頁。閱讀操作指南時必須翻開折疊頁參考。

按照規定使用機器

本電動工具適用於擰入和擰出螺絲。本電動工具也可以在木材、金屬、陶器和塑料上鑽孔。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 快速夾頭
- 2 扭力設定環
- 3 選檔開關
- 4 螺絲批嘴*
- 5 蓄電池的解鎖按鍵
- 6 蓄電池*
- 7 正逆轉開關
- 8 起停開關
- 9 通用批嘴連桿*
- 10 快速夾頭的固定螺絲
- 11 六角扳手**

*插圖中或說明書中提到的附件，并不包含在正常的供貨範圍中。

**可以在市面上購得（不包含在供貨範圍中）。

技術性數據

充電式電鑽起子機	GSR ...	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
物品代碼	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
額定電壓	V=	12	12	14,4	14,4	18	18
無負載轉速							
- 第一檔	次 / 分	0-400	0-400	0-400	0-400	0-450	0-450
- 第二檔	次 / 分	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1450	0-1450
根據 ISO 5393, 硬擰轉 / 軟 擰轉的最大扭力	牛頓米	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28
最大鑽孔直徑							
- 鋼	毫米	10	13	10	13	10	13
- 木材	毫米	25	28	32	35	32	36
最大螺絲直徑	毫米	7	7	8	8	8	8
夾頭的夾緊範圍	毫米	1,5-10	1,5-13	1,5-10	1,5-13	1,5-10	1,5-13
主軸螺紋		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
重量符合 EPTA-Procedure 01/2003	公斤	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1

取得技術數據時，是使用 2,0 安培小時的鎳鎘蓄電池組。

請認清電動工具銘牌上的物品代碼。電動工具在銷售市場上沒有統一的商品名稱。

安裝

為蓄電池充電

新的或長期未使用的蓄電池，必須經過 5 次的充 / 放電後，才能夠發揮電池的最大功率。

先按下解鎖按鍵 **5**，接著才能夠從電動工具中，向下抽出蓄電池 **6**。**切勿強行拉出蓄電池。**

蓄電池上安裝了 NTC- 溫度監控裝置。當溫度位在攝氏 0 到 45 度間時，才能進行充電。所以能夠大大地延長蓄電池的使用壽命。

充電後如果蓄電池的使用時間明顯縮短，代表蓄電池已經損壞，必須更換新的蓄電池。

請注意有關作廢處理的規定。

更換工具（參考插圖 A）

► 維修電動工具、更換電動工具上的工具或者搬運電動工具時，務必把正逆轉開關調整到中央的位置。如果不小心啓動起停開關，可能造成傷害。

如果未按下起停開關 **8** 主軸是處在鎖定狀態。因此能夠簡便，快速地在夾頭上更換工具。

朝著 **1** 的方向擰轉可以打開快速夾頭 **1**。把夾頭打開至能夠放入工具為止。安裝好工具。

朝著轉向 **2** 用力地擰轉快速夾頭的套筒 **1**，至不再聽到輪齒滑動的聲響為止。此時夾頭已經自動鎖定。

當您朝著反方向轉動套筒以便取出工具時，鎖定便已經自動解除。

起子機的工具

以螺絲批嘴 **4** 作業時，一定要使用通用批嘴連桿 **9**。只能選用能夠配合螺絲頭的螺絲批嘴。

更換夾頭（參考插圖 B-D）

- 維修電動工具、更換電動工具上的工具或者搬運電動工具時，務必把正逆轉開關調整到中央的位置。如果不小心啟動起停開關，可能造成傷害。

固定螺絲 **10** 把夾頭固定在主軸上，以防止快速夾頭 **1** 意外地從主軸上脫落。把快速夾頭 **1** 完全打開，並朝著轉向 **①** 搤轉出固定螺絲 **10**。注意，固定螺絲配備了左螺紋。

拆卸夾頭（參考插圖 C）

把六角扳手 **11** 的短端插入快速夾頭 **1** 中。

把電動工具放置在穩固的底墊上（例如工作台），握手電動工具，朝著轉向 **①** 搤轉內六角扳手 **11** 來擰松快速夾頭 **1**。如果夾頭被卡住了，可輕敲內六角扳手 **11** 的長端松開夾頭。從快速夾頭中取出內六角扳手，擰轉並拆下快速夾頭。

安裝夾頭（參考插圖 D）

以反順序安裝快速夾頭。

指示：安裝好快速夾頭之後，必須再度擰入固定螺絲 **10**。



使用約 20-25 牛頓米的拉緊扭力擰緊夾頭。

吸鋸塵 / 吸鋸屑

- 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

操作

操作機器

安裝蓄電池

- 只能使用與機器銘牌上所規定的電壓相符的博世原廠 O 型電池。使用其它廠牌的蓄電池，可能造成意外傷害或釀成火災。

把正逆轉開關 **7** 調整到中央位置，以防止無意中開動機器。把充足了電的蓄電池 **6** 裝入手柄中，蓄電池必須正確地卡在手柄中，而且得和手柄的末端齊頭。

改變轉向（參考插圖 E）

使用正逆轉開關 **7** 可以改變機器的轉向。如果按住了起停開關 **8**，則無法改變轉向。

正轉：適用於正常鑽和轉緊螺絲時，把正逆轉開關 **7** 向左推到底。

逆轉：適用於擰松或擰出螺絲，把正逆轉開關 **7** 向右推到底。

設定扭力

使用扭力設定環 **2** 可以設定 20 級扭力。如果設定了合適的扭力，當螺絲頭和物料表面齊平後，或者說當到了設定好的扭力之後，安裝在機器上的工具便會停止轉動。在 "VV" 位置，過載離合器會被關閉，例如進行鑽孔時。擰出螺絲時可以視情況提高設定的級數，例如也可以設定在 "VV" 的符號上。

機械式選檔

- 必須等待電動工具完全靜止後才能夠使用選檔開關 **3**。

使用選檔開關 **3** 能夠預設 2 個轉速範圍。

第 I 檔：

低轉速範圍；適合擰轉螺絲，或者鑽大的孔時。

第 II 檔：

高轉速範圍；適用於鑽小的孔時。

如果無法把選檔開關 **3** 推到盡頭，必須握著鑽頭稍微轉動夾頭。

開動 / 關閉

操作電動工具時先按下電動工具的起停開關 **8**，並持續接著。

放開起停開關 **8** 便可以**關閉**電動工具。

調整轉速

你可以無級式調整轉速，把起停開關 8 按得越緊，轉速就越快。

輕按起停開關 8 機器以低轉速運轉。逐漸在開關上加壓，轉速也會跟著提高。

全自動的主軸鎖定功能 (Auto-Lock)

如果未按下起停開關 8，主軸和工具接頭都是被鎖定的。

因此，即使蓄電池沒電了，也可以使用本電動工具擰入螺絲，換句話說，也可以使用本機器充當螺絲起子。

制止慣性轉動功能

放開起停開關 8 之後，夾頭會馬上被制止，進而防止夾頭上的工具進入慣性轉動狀態。

擰入螺絲時，必須等待螺絲頭和物料表面齊平之後，才可以放開起停開關 8。如此螺絲頭才不會陷入物料中。

有關操作方式的指點

- ▶ 確定電動工具已經關閉了，才可以把電動工具頂在螺絲頭上。轉動中的起子頭容易從螺絲頭上滑開。

建議

在機器以低轉速長期運作之後，可讓機器在空載的狀況下，以最高轉速旋轉 3 分鐘，以加速冷卻。

在金屬上鑽孔時只能使用完好，經過研磨的 HSS 鑽頭 (HSS = 高效率高速鋼)。在博世的附件產品系列中，有符合這個品質等級的產品。

把大的、長的螺絲擰入堅硬的物料中之前，必須根據螺紋的中心直徑打預鑽孔，預鑽孔的深度大概為螺絲長度的 $\frac{2}{3}$ 。

維修和服務

維修和清潔

- ▶ 維修電動工具、更換電動工具上的工具或者搬運電動工具時，務必把正逆轉開關調整到中央的位置。如果不小心啓動起停開關，可能造成傷害。
- ▶ 電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

本公司生產的電動工具都經過嚴密的品質檢驗，如果機器仍然發生故障，請將機器交給博世電動工具公司授權的顧客服務處修理。

전동공구용 일반 안전수칙



경고 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

1) 작업장 안전

- a) 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 끝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- b) 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 불꽃을 일으킬 수 있습니다.
- c) 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

2) 전기와 관련 안전

- a) 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변형시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- b) 파이프 판, 라디에이터, 해인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- c) 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- d) 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- e) 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

f) 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

3) 사용자 안전

- a) 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하여, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- b) 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안 경비 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- c) 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 켜우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 켜져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- d) 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 풀이나 나사의 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 풀이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- e) 자신을 파신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이루 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- f) 알맞은 작업복을 입으십시오. 협령한 복장을 하거나 장식품을 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 협령한 복장, 장식품 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- g) 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

4) 전동공구의 올바른 사용과 취급

- a) 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업을 하는 데 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- b) 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.

- c) 기기의 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- d) 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- e) 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 결리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- f) 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 결리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- g) 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 5) 충전 전동공구의 올바른 사용과 취급
- a) 배터리를 충전할 때 제조 회사가 추천하는 충전기만을 사용하여 새 충전해야 합니다. 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.
- b) 각 전동공구용으로 나와있는 배터리만을 사용하십시오. 다른 종류의 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재를 초래할 수 있습니다.
- c) 배터리를 사용하지 않을 때는, 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오. 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.
- d) 배터리를 잘못 사용하면 누수가 생길 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.

6) 서비스

- a) 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 전비 시 보쉬 슈퍼 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로서 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

기기 특유의 안전수칙

- ▶ 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관여부를 확인하면서 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접촉하게 되면 화재나 전기 충격을 유발 할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있으며 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 야기할 수 있습니다.
 - ▶ 툴 헤더에 끼워진 비트가 물리면 즉시 전동공구 스위치를 끄십시오. 반동을 유발할 수 있는 강한 반동력이 생길 수 있습니다. 툴 헤더에 끼워진 비트는 다음의 경우 물립니다
 - 전동공구가 과부하된 상태이거나
 - 작업하려는 소재에 걸렸을 경우 물립니다
 - ▶ 작업 할 때 드릴 비트로 보이지 않는 전선에 닿을 가능성이 있으면 전동공구의 절연 손잡이면 만을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접触하게 되면 전동공구의 금속 부위도 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.
 - ▶ 전동공구를 꽉 잡으십시오. 나사못을 조이거나 풀 때 일시적으로 강한 반동력이 생길 수 있습니다.
 - ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
 - ▶ 작업장을 항상 깨끗이 유지하십시오. 작업 소재의 혼합물은 특히 위험합니다. 경금속 분진은 화재나 폭발을 야기할 수 있습니다.
 - ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈춰있는지를 확인하십시오. 비트가 걸리거나 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.
 - ▶ 실수로 기기의 스위치가 켜지지 않도록 하십시오. 배터리를 끼우기 전에 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. 전원 스위치를 잡고 전동공구를 운반하거나 스위치가 켜진 상태에서 전동공구에 배터리를 끼우면 사고가 발생할 수 있습니다.
 - ▶ 배터리를 열지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.
-  배터리를 태양 광선 등 고열에 장기간 노출시키거나 물에 가까이 두지 마십시오. 폭발할 위험이 있습니다.

기능 설명



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서를 읽는 동안 기기의 그림이 나와 있는 접힌 면을 펴 놓고 참고하십시오.

규정에 따른 사용

본 전동공구는 나사못을 조이거나 뜯는 작업, 또는 목재 금속 세라믹 플라스틱에 구멍을 내는 작업을 하는 데 사용해야 합니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와 있는 면을 참고하십시오.

- 1 키레스 챕
- 2 토크 설정 링
- 3 기어 선택 스위치
- 4 스크류 드라이버 비트*
- 5 배터리 해제 버튼
- 6 배터리*
- 7 회전방향 선택 스위치
- 8 전원 스위치
- 9 유니버설 비트 홀더*
- 10 키레스 챕용 안전 나사
- 11 육각 카**

*도면이나 설명서에 나와 있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다.

**시중에서 구매 가능(표준 공급 부품에 포함되지 않음)

제품 사양

충전 드라이버 드릴		GSR ...	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
		Professional						
제품 번호	3 601 J95 ...		5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
정격 전압	V=		12	12	14.4	14.4	18	18
무부하 속도								
- 1 단	rpm	0-400	0-400	0-400	0-400	0-450	0-450	
- 2 단	rpm	0-1400	0-1400	0-1400	0-1400	0-1450	0-1450	
ISO 5393 에 따른 경질 / 연질								
스크류작업 시 최대 토크	Nm	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28	
드릴 직경, 최대								
- 철재	mm	10	13	10	13	10	13	
- 목재	mm	25	28	32	35	32	36	
나사못 직경, 최대	mm	7	7	8	8	8	8	
드릴 척 클램핑 범위	mm	1.5-10	1.5-13	1.5-10	1.5-13	1.5-10	1.5-13	
드릴 스판들 나사		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
EPTA 공정 01/2003 에 따른 중량	kg	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	

제품 사양은 2.0 Ah NiCd 배터리를 사용한 경우입니다.

전동공구의 명판에 표시된 제품 번호를 확인하십시오. 각 전동공구의 명칭이 시장에서 상이하게 사용될 수 있습니다.

조립

배터리 충전하기

새로 구매하거나 오랫동안 사용하지 않았던 배터리는 충전 및 방전 과정을 약 5 회 정도 한 후에야 완전한 성능을 보장합니다.

배터리 **6** 을 빼려면 해제 버튼 **5** 를 누른 상태로 배터리를 전동 공구 아래쪽으로 잡아 당깁니다. 이때 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

배터리에는 NTC 온도 모니터가 장치되어 있어 섭씨 0°C 에서 45°C 사이의 온도 범위에서만 충전이 가능합니다. 이로 인해 배터리의 수명이 연장됩니다.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것으로 배터리를 교환해야 합니다.

처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

비트의 교환 (그림 A 참조)

▶ 전동공구에 정비를 하거나 비트 등을 교환하기 전에, 혹은 기기를 운반하거나 보관할 때 회전방향 선택 스위치를 반드시 중간 위치에 두십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하여 상해를 입을 수 있습니다.

전원 스위치 **8** 을 누르지 않은 상태에서는 드릴 스판들이 잡아 있습니다. 이로 인해 드릴 척에 끼우는 비트를 손쉽고 빠리 간편하게 교환할 수 있습니다.

비트가 끼워질 수 있을 정도까지 키레스 척 **1** 을 **❶** 방향으로 돌려 열고나서 비트를 끼우십시오.

키레스 척 **1** 의 슬리브를 손으로 꽉 잡고 더 이상 끼워지는 소리가 나지 않을 때까지 힘껏 **❷** 방향으로 돌리십시오. 이렇게 하면 드릴 척이 자동으로 잡기게 됩니다.

비트를 빼기 위해 슬리브를 반대 방향으로 돌리면 잠금 상태가 다시 해제됩니다.

스크류 드라이버 비트

스크류 드라이버 비트 **4** 로 작업할 때, 반드시 유티비 설 비트 홀더 **9** 를 사용해야 합니다. 나사못 머리에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.

드릴 척 교환하기 (그림 B-D 참조)

▶ 전동공구에 정비를 하거나 비트 등을 교환하기 전에, 혹은 기기를 운반하거나 보관할 때 회전방향 선택 스위치를 반드시 중간 위치에 두십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하여 상해를 입을 수 있습니다.

키레스 척 **1** 은 실수로 드릴 스판들이 풀어지지 않도록 안전 나사 **10** 으로 고정되어 있습니다. 키레스 척 **1** 을 끝까지 열고 안전 나사 **10** 을 **❶** 방향으로 돌려 빼십시오. 안전 나사가 원나사라는 것에 주의하십시오.

드릴 척 분해하기 (그림 C 참조)

육각 키 **11** 의 깊은 끝을 앞으로 하여 키레스 척 **1** 에 끼웁니다.

전동공구를 작업대와 같이 안정된 표면에 놓으십시오. 전동공구를 꽉 잡고 육각 키 **11** 을 **❶** 방향으로 돌려 키레스 척 **1** 을 풀어 줍니다. 꽉 끼워진 키레스 척은 육각 키 **11** 의 긴쪽 끝을 가볍게 두드려 풀면 됩니다. 키레스 척에서 육각 키를 빼고 기기에서 키레스 척을 완전히 돌려 빼십시오.

드릴 척 조립하기 (그림 D 참조)

키레스 척의 조립은 반대 순서로 하면 됩니다.

참고: 키레스 척을 조립하고 나서 안전 나사 **10** 을 다시 조이십시오.

! 드릴 척은 약 20-25 Nm 의 고정 토크로 조여야 합니다.

분진 및 톱밥 추출장치

▶ 납 성분을 포함한 폐인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재보호제) 와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 작업 장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.

- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

작동

기계 시동

배터리 장착하기

- ▶ **위하의 전동공구 라임 표시판에 나와 있는 전압의 보쉬 슈정 O색 · 배터리 만을 사용하십시오.** 다른 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재가 발생할 위험이 있습니다.

기기가 실수로 작동하는 것을 방지하기 위해 회전방향 선택 스위치 7을 중간 위치에 두십시오. 충전된 배터리 6을 걸리는 소리가 분명히 날 때까지 손잡이 쪽으로 끼워 손잡이와 일직선이 되도록 하십시오.

회전방향 설정하기 (그림 E 참조)

회전방향 선택 스위치 7로 기기의 회전 방향을 선택할 수 있습니다. 그러나 전원 스위치 8이 눌려진 상태에서는 작동이 불가능합니다.

우회전 : 드릴작업이나 스크류작업을 하려면 회전방향 선택 스위치 7을 원쪽으로 끌까지 맙니다.

좌회전 : 나사못을 풀거나 빼려면 회전방향 선택 스위치 7을 오른쪽으로 끌까지 맙니다.

토크 설정하기

토크 설정 링 2를 사용하여 필요한 토크를 20 단계 중에 설정 할 수 있습니다. 올바른 설정을 했을 경우, 나사못이 작업물과 평면이 되게 끼워졌거나 설정된 토크에 이르게 되면 드릴 비트가 정지합니다. “◀▶” 위치에서는 안전 클러치 기능이 중단됩니다, 예를 들면 드릴작업 시.

나사못을 빼 내는 작업을 할 때는 더 높은 단계를 선택하거나, “◀▶” 표시에 맞추십시오.

기계식 기어 선택

- ▶ **기어 선택 스위치 3은 전동공구가 정지된 상태에서만 사용하십시오.**

기어 선택 스위치 3으로 속도를 두 단계 중에서 선택할 수 있습니다.

I 단 기어 :

저속 범위 ; 스크류작업과 드릴 직경이 넓은 곳에 작업할 경우 .

II 단 기어 :

고속 범위 ; 드릴 직경이 좁은 작업을 할 경우 .

기어 선택 스위치 3을 끝까지 밀 수 없는 경우 드릴 척을 약간 돌립니다.

전원 스위치 작동

전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 8을 누르고 누른 상태를 유지하십시오.

전동공구의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 8을 놓으면 됩니다.

속도 조절

작동하고 있는 전동공구의 속도를 연속적으로 조절할 수 있는데, 전원 스위치 8을 어느 정도 세게 누르는가에 달려 있습니다.

전원 스위치 8을 살짝 누르면 저속으로 작동합니다. 세게 누르면 속도가 빨라집니다.

전자동 스판틀 잠금장치 (Auto-Lock)

전원 스위치 8을 누르지 않은 상태에서는 드릴 스팬들과 비트 홀더 잠겨 있습니다.

이로 인해 방전 상태의 배터리로 나사못을 조이는 것과 전동공구를 스크류 드라이버로 사용하는 것이 가능합니다.

잔여 회전 브레이크

전원 스위치 8을 놓은 상태에서는 드릴 척에 제동이 걸려 비트의 잔여 회전이 저지됩니다.

스크류작업을 할 때 나사못이 작업물 소재에 평면이 되도록 끼워진 다음에 전원 스위치 8을 놓으십시오. 그렇게 하면 나사못 머리가 작업물 안으로 파고 들지 않습니다.

사용방법

- ▶ **전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 나사못에 대십시오.**
- 오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

참고

낮은 속도로 장기간 연속 작업을 했을 경우, 기기를 약 3분간 무부하 상태로 죄고 속도로 운전한 후 식히십시오.

급속에 드릴작업을 할 때 항상 하자가 없는 날카로운 HSS 드릴 비트 (HSS = 하이 스피드 스텀) 만을 사용하십시오. 보쉬 액세서리 프로그램은 이에 상응하는 품질을 보증합니다.

경질 작업 소재에 크고 긴 나사못을 끼우기 전에, 나사산의 중심 직경으로 나사못 길이의 약 $\frac{2}{3}$ 에 해당하는 초기 드릴작업 을 하는 게 좋습니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구에 정비를하거나 비트 등을 교환하기 전에, 혹은 기기를 운반하거나 보관할 때 회전방향 선택 스위치를 반드시 중간 위치에 두십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하여 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 환기구를 항상 깨끗이 하십시오.

세심한 제작과 검사에도 불구하고 전동공구가 불량한 경우가 있다면 보쉬 고객 지원본부나 가까운 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.

문의 사항이 있거나 스파이 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

AS센터 및 고객 상담

AS센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 제품의 분해도 및 부품에 관한 정보는 다음의 주소에서도 보실 수 있습니다:

www.bosch-pt.com

보쉬 AS센터 팀은 제품과 액세서리의 구매, 사용법 및 설정에 관해 상담해 드립니다.

한국로버트보쉬기전주식회사

Robert Bosch Korea Mechanics and Electronics Ltd.

전동공구 사업부

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

전화 : +82 31 270 - 4143/4148/4620

팩스 : +82 31 270 - 7613/4144

고객지원본부

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

전화 : +82 31 270 4682

팩스 : +82 31 270 4785


E-Mail: Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

Internet: www.bosch.co.kr

처리


기기와 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.

배터리 팩 / 배터리 :

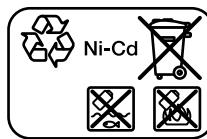

Ni-Cd: 니켈 - 카드뮴

주의: 이 배터리 팩에는 고독성 중금속인 카드뮴이 함유되어 있습니다.

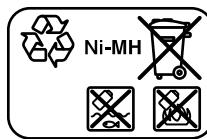

Ni-MH: 니켈 - 메탈하이브리드

배터리 팩 / 배터리를 가정용 쓰레기로 처리하거나 물이나 불에 던지지 마십시오. 배터리 팩 / 배터리는 수거하여 재활용하거나 환경 친화적인 방법으로 처리해야 합니다.

위 사항은 사건 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

⚠ คำเตือน ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเด้าเสียง (มิลลิไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

1) ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ก) รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำมาระบัดเท็ด
- ข) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ส่องค่อ การติดระเบิดได้ เช่น ในที่มีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดไฟหรือโน้มไฟลุกเป็นไฟได้
- ค) ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นดู ให้ออกห้าง การหันความสนใจจากทำให้ห้ามขาดการควบคุมเครื่องได้

2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ก) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอดีกับเด้าเสียง อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขตัวปลั๊กอย่างเด็ดขาด อย่าต่อปลั๊กต่อๆ กัน เนื่องจากไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ต่อแปลงและเด้าเสียงที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไฟฟ้าช็อก
- ข) หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของที่ต่อสายดินไว้ เช่น ท่อ เครื่องทำความร้อน เค้า และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ค) อย่างไรก็ตาม ควรต่อสายไฟฟ้าก่อนหรือทิ้งไว้ในที่ซึ่งจะหาน้ำเข้าในเครื่องเมื่อไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

ง) อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สาย อย่าใช้สายข่วนเครื่อง หรืออย่าดึงสายไฟฟ้าเพื่อออกปลั๊กออกจากเด้าเสียง กันสาไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือส่วนของเครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

จ) เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อก

ฉ) หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิตซ์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิตซ์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าช็อก

3) ความปลอดภัยของบุคคล

- ก) ห้ามต้องอยู่ในสภาพเดเตรียมพร้อม รวมด้วยรับในสิ่งที่กำจัดทำอยู่ และมีสิ่งของใดๆ ที่อยู่ในเครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่หันกำลังหนีบอย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แลกซื้อชื่อ ละลาย เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วนาทีที่หันขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ข) ใช้อุปกรณ์ป้องร่างกาย สวมแวนดาป้องกันเสมอ อุปกรณ์ป้องป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแจ็ง หรือปะบูกูนสีสังข์ตัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ค) ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า สวิตซ์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้าในเด้าเสียง และ/หรือใส่แท่งแบบเดื่อตี้ ยกหัวหรือถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยไม่รู้ว่าหัวที่สวิตซ์ หรือเดียวพลังไฟฟ้าจะเสียหาย อาจนำไฟฟ้าช็อกมาสู่ตัวที่รายแรงได้
- ง) เอาเครื่องมือรับแต่งหรือประแจปากตายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนปิดสวิตซ์ เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

- จ) หลีกเลี่ยงการตั้งท่าที่มีปักดิ้น ตั้งท่าขึ้นที่มั่นคงและ
วางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่าน
สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ได้ดีกว่า
- ฉ) ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่างใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวม
เครื่องประดับ เครื่องเข็มขัด เสื้อผ้า และถุงมือออกห้างส่วน
ของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ
และผอมยາวยาเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ช) หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือ
เครื่องเก็บผง ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นร่วมด้วยลดอันตราย
ที่เกิดจากฝุ่นได้
- 4) การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
- ก) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโหม ใช้เครื่องมือไฟฟ้า
ที่ถูกต้องตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง<sup>จะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่
ออกแบบไว้</sup>
- ข) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิทช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือ
ไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิทช์ได้ เป็น
เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งซ่อมแซม
- ค) ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือ
เก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอนดูปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
และ/หรืออุดแท่งแบบเดอร์ลอกจากเครื่องมือไฟฟ้า
มาต่อการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยง
จากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ง) เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่
เด็กน้อยไม่ถึง และไม่บุญญาให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคย
กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง
เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของขันตัวหากถอยไปเมื่อของผู้ใช้ที่
ไม่ได้รับการฝึกฝน
- จ) เอาใจใส่คุณและรักษาเครื่อง ตรวจสอบว่าหัวส่วนที่เครื่องใหม่
ได้ข่องเครื่องอย่างถูกต้องและแน่หนาหรือติดชัดหรือไม่
ตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนและสภาพอื่นๆ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด
ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน ถ้าต้องเหตุ
หลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ

ฉ) รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากบำรุงรักษา
เครื่องมือที่ใช้บัดดี้แหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัด
ไอลินไม้ติดชัดและควบคุมได้ดียิ่งกว่า

ช) ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ในต้องตามคำแนะนำนี้ และในลักษณะ
ตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประเทณนั้นๆ กำหนดไว้ โดยต้อง<sup>คำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย การใช้
เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์ควรใช้
งานของเครื่อง อาจนำให้ไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้</sup>

5) การใช้และการดูแลรักษาเครื่องที่ใช้แบตเตอรี่

ก) ชาร์จแบตเตอร์ด้วยเครื่องชาร์จที่บีริษัทผู้ผลิตระบุไว้
เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอร์ที่ประทุม
หนึ่ง หากนำไปใช้รับรองแบตเตอร์ที่ประทุมอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้

ข) ใช้แบตเตอร์ที่เฉพาะประทุมที่เครื่องมือไฟฟ้ากำหนด
ให้ใช้ได้ การใช้แบตเตอร์ที่ประทุมอื่นสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
หรือบาดเจ็บ

ค) เมื่อไม่ใช้แบตเตอร์ ให้เก็บแบตเตอร์ไว้ห่างไกลระหว่าง
อื่นๆ เช่น คลิปนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปุ สรุว
หรือโลหะต่างๆ น้ำยาเคมี ที่สามารถติดชิ้นนี้ไป
ยังชิ้นส่วนนี้ได้ การล้างจรวจของชิ้นแบตเตอร์อาจทำให้
เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้

ง) เมื่อใช้แบตเตอร์ มีดีไซน์ อาจมีช่องเหลวหล่อเย็นจาก
แบตเตอร์ได้ หากหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว หาก
สัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา^{ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย ของเหลวที่ไหล}
ออกมายากแบตเตอร์ที่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบ
ผิวนั้นได้

6) การบริการ

ก) ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้
อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจ
ได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

เฉพาะเครื่อง

- ▶ ใช้เครื่องครัวที่เหมาะสมตามมาตรฐานท่อและสายไฟฟ้าที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่จะทำงาน หรือขอความช่วยเหลือจากบริษัททางท่อและสายไฟฟ้าในท้องถิ่น การสัมผัสกับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูกไฟฟ้าข้อกรหือรือคุดได้ การทำให้หัวแท๊กซ์เสียหายอาจเกิดระเบิดได้ การเจาะเข้าในท่อน้ำทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
- ▶ ปิดเครื่องเมื่อไฟฟ้าทันทีที่เครื่องมือที่ใส่อยู่เกิดติดขัด เตรียมตัวรับแรงบิดสะท้อนสูงที่ทำให้เกิดการตีกลับ เครื่องมือที่ใส่อยู่ติดขัดเมื่อจาก:
 - เครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังปกติ หรือ
 - เครื่องมือที่ไม่เรียบเงียบ
- ▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่เครื่องมืออาจเจาะเข้าในสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ ต้องขันเครื่องตรวจพื้นผิวจับที่หัวฉนวนเท่านั้น การสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่หัวฉนวนที่เป็นโลหะจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องเกิดมีกระแสไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ถูกไฟฟ้าคุกได้
- ▶ จับเครื่องเมื่อไฟฟ้าไม่นั่น ขณะขันสกรูเข้าและคลายออก อาจเกิดแรงบิดสะท้อนร่างสันตuary อย่างรุนแรงได้
- ▶ ยกหัวงานให้นั่น การยึดหัวงานด้วยเครื่องหนีบหรือเท่านั้น จะมีผลกระทบจากการยึดด้วยมือ
- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด การผสานม沙ของวัสดุ กก.ให้เกิดขันด้วยอย่างยั่งยืน ผู้ที่ได้จากโลหะหักเบาอาจถูกไฟฟ้าหรือระเบิดได้
- ▶ ก่อนวางแผนเครื่องลงบนพื้นทุกรั้ง ต้องรอให้เครื่องหยุดนิ่ง อยู่กับที่เสมอ มีฉนวนเมื่อเมื่อที่ใส่อยู่ติดขัดและนำไปปั๊ก การถูบูรเสียการควบคุมเครื่องเมื่อไฟฟ้า
- ▶ หลีกเลี่ยงการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ถูกใหญ่แจ้งว่า สวิทช์ เปิด-ปิดได้ดังอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนใส่แพ็คแบตเตอรี่ การถือเครื่องเมื่อไฟฟ้าโดยไว้น้ำหัวที่สวิทช์เปิด-ปิด หรือการใส่แพ็คแบตเตอรี่เข้าในเครื่องเมื่อไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ▶ อย่าเปิดแบตเตอรี่ด้วยตนเอง อันตรายจากการลัดวงจร
-  ปักป่องแบตเตอรี่จากความร้อน ต. ย. เช่น กันไม้ไฟ ถูกแตดส่องด้วยแสงน้ำ ฯ และไม้ไฟถูกเปลวไฟ อันตรายจากการเกิดระเบิด

ลักษณะหน้าที่



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่ง
ทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจ
เป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือ^{*}
ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ขณะอ่านคุณควรใช้งานเครื่อง ในเบ็ดหน้าที่แสดงภาพประกอบ
ของเครื่องและเปิดค้างไว้

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้สำหรับขันสกรูเข้าและคลายสกรูออก และใช้เจาะในไม้
โลหะ เซรามิก และพลาสติก

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

คำอธิบายของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นที่แสดงในหน้าปกของเครื่อง
ที่แสดงในหน้าปกของเครื่อง

- 1 หัวจับดอกนิคจับเร็ว
- 2 แหวนตั้งแรงบิดล่วงหน้า
- 3 สวิทช์ตั้งเกียร์
- 4 ดอกไขควง*
- 5 แบนปลดตื้อแบบเต็ม*
- 6 แบตเตอรี่*
- 7 สวิทช์เปิด-ปิดทิศทางการหมุน
- 8 สวิทช์เปิด-ปิด
- 9 ด้ามจับดอกหัวปีป*
- 10 สกรูบีดหัวจับดอกนิคจับเร็ว
- 11 ประแจขันหักเหลี่ยม**

*อุปกรณ์ประกอบในภาพประกอบหรือในคำอธิบาย ไม่รวมอยู่ใน
การจัดส่งมาตรฐาน

**หาซื้อด้วยไป (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตการจัดส่ง)

ข้อมูลทางเทคนิค

ไชคิวจ์รัสสาย	GSR ...	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
Professional							
หมายเลขอินค้า	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
แรงดันไฟฟ้ากำหนด	V=	12	12	14,4	14,4	18	18
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า							
— เที่ยว 1	รอบ/นาที	0–400	0–400	0–400	0–400	0–450	0–450
— เที่ยว 2	รอบ/นาที	0–1400	0–1400	0–1400	0–1400	0–1450	0–1450
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/ แบบนุ่ม ตาม ISO 5393	Nm	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28
Ø-การเจาะ สูงสุด							
— เหล็ก	มม.	10	13	10	13	10	13
— ไม้	มม.	25	28	32	35	32	36
Ø-สกรู สูงสุด	มม.	7	7	8	8	8	8
วงหนีบหัวจับดอก	มม.	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13
เกลียวแกนสว่าน		½"	½"	½"	½"	½"	½"
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA- Procedure 01/2003	กก.	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1
กําหนดข้อมูลทางเทคนิคสายแบตเตอรี่ NiCd 2,0 Ah							
เครื่องแต่งตั้งเครื่องอาจมีข้อพากเพียรค้าขายต่างกัน ดังนั้นกรุณารอสังเกต หมายเลขอินค้านบนป้ายรุ่นของเครื่องของท่าน							

การประกอบ

การซ่อมแซมเดื่อ

แบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน จะทำงานเต็มประสิทธิภาพหลังจากการชาร์จประจุเข้า/คายประจุออก แล้วประมาณ 5 รอบ

ถอดแบตเตอรี่ 6 อกอโดยกดแป้นปลดล็อก 5 และเอาแบตเตอรี่ ออกโดยดันลงด้านล่าง อย่าใช้กำลังดัน

แบตเตอรี่จะระบุความอุณหภูมิ NTC ประกอบอยู่ด้วย ระบบควบคุมจะอนุญาตให้ชาร์จได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 45 องศา เช่นเดียวกันนั้น ในลักษณะนี้แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานยืนยาว

หลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากแบตเตอรี่มีช่วงเวลาทำงานสั้นมาก แสดงว่าแบตเตอรี่เสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

ถอนและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการทำจัดซื้อ

การเปลี่ยนเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ A)

▶ ก่อนรับแต่งเครื่อง (ต. ย. เช่น การนำรุ่นรักษา การเปลี่ยน เครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเคลื่อนย้ายและเก็บเข้าที่ใน ตั้งสิทธิ์ปรับทิศทางหมุนไว้ที่ตำแหน่งกลางเสมอ หาก สวิงเบิดปิดถูกกดโดยไม่เจดนา อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

เมื่อไถลก็ทิ้งไปปิด ปีด ปีด 8 แกนสว่านจะถูกล็อกไว้ โดยเหตุนี้จึง สามารถเปลี่ยนเครื่องมือในหัวจับดอกได้โดย เร็ว และสะดวก

เปิดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 โดยมุนปีป์ตามทิศ ❶ จนเครื่องมือสามารถสอดเข้าได้ ใส่เครื่องมือเข้าไป

หันปลอกหัวบัดดากชนิดจับเร็ว 1 เข้าในแน่นโดยใช้มือหมุนปีป์ตามทิศ ❷ จนไม่ได้ยินเสียงลีดซึค ("คลิก") อีกด้วยในลักษณะนี้หัวจับดอกจะล็อกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเอาเครื่องมือออกให้ปลดพื้นที่เครื่องรัง โดยหมุนปลอกไปในทิศทางตรงกันข้าม

เครื่องมือขัน

เมื่อใช้ดอกไขควง 4 ควรใช้adam หัวจับดอกหัวไป 9 ด้วยเสมอ ต้องใช้ไขควงที่มีขนาดพอติดกับหัวสกรู

การเปลี่ยนหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ B-D)

▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง (ต. ย. เช่น การนำรุ่นรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเคลื่อนย้ายและเก็บเข้าที่ ให้ตั้งสวิทช์ปรับทิศทางหมุนไว้ที่ตำแหน่งกลางเสมอ หากสวิทช์เปิด-ปิดถูกยกโดยไม่เจตนา อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

หัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ถูกยึดด้วยสกรูยึด 10 เพื่อรักษาไว้ในหมุดหัวลงจาก้างแท่นงานโดยไม่หลุดไป เปิดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ออกจากฐาน แล้วขันสกรูยึด 10 ไปตามทิศ ❶ กรุณาสังเกตว่า สกรูยึดมีเสียหายคงชำรุด

การถอนหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ C)

ใส่ประแจขันหักเหลี่ยมด้านปลายสัน 11 เข้าในหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1

วางเครื่องลงบนพื้นผิวนิ่มนวล (ต. ย. เช่น โต๊ะทำงานสำหรับช่าง) จับเครื่องให้แน่นและคลายหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ออกโดยหมุนประแจขันหักเหลี่ยม 11 ไปตามทิศ ❶ คลายหัวจับดอกชนิดจับเร็วที่ติดแน่นออกโดยเคาะเบาๆ ที่ด้านปลายของประแจขันหักเหลี่ยม 11 ด้วยประแจหักเหลี่ยมของจากหัวจับดอกชนิดจับเร็ว และขันหัวจับดอกชนิดจับเร็วออกจากฐาน

การประกอบหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ D)

การประกอบหัวจับดอกชนิดจับเร็วเข้า ให้ทำการล็อบบ้อนหลังหมายเหตุ: เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ให้ขันสกรูยึดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 10 กลับเข้าที่เดิม

⚠️ ต้องขันหัวจับดอกเข้าให้แน่นด้วยกำลังบิดการขันประมาณ 20–25 Nm

การดูดฝุ่นชี้เลือก

▶ ผู้ที่ได้จากการดูด เช่น เคลือบผ้าที่มีสารตะกั่ว ในบัง辈子า แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสมัครสั่งหรือการหายใจอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ผู้ และ/หรือนำมารื่นโคงติดเชื้อระบบหายใจแก่ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่สัมผั้งใกล้เคียง

ผู้บัง辈子า เช่น ผู้ไม่ออก หรือไม่มีชัย นับเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเคมีแรงเพื่อบำบัดไม้ (โคโรเนต ผลิตภัณฑ์รักษาเบื้องใน) สำหรับสัตว์ที่มีแสงสีฟ้าส่องต้องหิน้ำริมแม่น้ำที่ทำงานท่านั้น

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการดูดเชื้อที่มีระดับไส้กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญนี้ ที่เกี่ยวกับสัตว์ชั้นงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

การปฏิบัติงาน

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

การใส่แบบเตอร์

▶ ใช้เฉพาะแบบเตอร์ O-pack ของแท้ของ บ็อช ที่มีค่าแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายรุ่นของเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเท่านั้น การใช้แบบเตอร์รุ่นอื่นใดอื่นใดอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุได้

ตั้งสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 7 ที่ตำแหน่งกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ใส่แบบเตอร์ที่ขาวแล้ว 6 เข้าในด้านจับให้ทราบเสมอ กับและด้านจุ้ยสีเขียวล็อก

การกลับทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ E)

สวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 7 ใช้สำหรับกลับทิศทางการหมุนของเครื่อง อย่างไรก็ได้ หากกดสวิทช์เปิด-ปิด 8 อยู่ จำกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและขันสกรูเข้า ให้สับสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 7 ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับการคลายหรือขันสกรูออก ให้สับสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 7 ไปทางขวาจนสุด

การตั้งแรงบิด

แท่นตั้งแรงบิดล่างหน้า 2 สามารถตั้งแรงบิดที่ต้องการໄว้ล่างหน้าได้ 20 ชั้น หากตั้งให้ถูกต้อง เครื่องมือที่ได้ถูบจะหยุดในทันทีที่ถูกถูบ ขันเข้าในเนื้อวัสดุได้ราบรื่นแล้ว หรือหยุดเมื่อถึงแรงบิดที่ตั้งไว้ ในตำแหน่ง "■■■" คลัตช์ชนิดจะไม่ทำงาน ต. ย. เช่น สำหรับการเจาะ เมื่อต้องการขันสกรูออก ให้ตั้งแรงบิดให้สูงขึ้น หรือลับสวิตช์ไปที่ สัญลักษณ์ "■■■"

การเลือกเกียร์ ระบบกลไก

► ตั้งปุ่มตั้งเกียร์ 3 เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วเท่านั้น ปุ่มตั้งเกียร์ 3 สามารถตั้งความเร็วรอบล่างหน้าได้สองชั้น

เกียร์ I:

ความเร็วรอบบ่า สำหรับการขันสกรู หรือการเจาะรูเดินผ่าน ศูนย์กลางขนาดใหญ่

เกียร์ II:

ความเร็วรอบสูง สำหรับการเจาะรูเดินผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก หากไม่สามารถเลื่อนปุ่มตั้งเกียร์ 3 ไปจนสุดได้ ให้หมุนหัวจับดอก พวากดอกสว่านเล็กน้อย

การเปิด-ปิดเครื่อง

เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด 8 และกดค้างไว้ ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด 8

การปรับความเร็วรอบ

ความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่ปิดการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามแรงกดมอกนอยบนสวิตช์เปิด-ปิด 8

การกดสวิตช์เปิด-ปิด 8 เป้าจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิตช์แรง ยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น

ล็อกแกนด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด (auto-lock)

เมื่อไม่กดสวิตช์เปิด-ปิด 8 แกนส่วนและหัวจับดอกจะถูกล็อก ในลักษณะนี้ ท่านสามารถขันสกรูเข้าได้แม้แบบเดื่อหรือหมุนໄลว์ และไว้เครื่องมือไฟฟ้าเป็นไปคงได้

เบรกกันการหมุนต่อ

เมื่อปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด 8 หัวจับดอกจะถูกเบรกให้หยุด จึงเป็นการยับยั้งไม่ให้เครื่องมือหมุนต่อได้

เมื่อขันสกรูเข้า ให้ถอนสกรูจากขันรอบเดือนกับแน่น้ำหนัก จากนั้นจึงปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด 8 ในลักษณะนี้ หัวสกรูจะ ไม่แหงะหลุดเข้าในเนื้อวัสดุ

ข้อแนะนำในการทำงาน

► จับเครื่องมือไฟฟ้าງับบนสกรูเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น
เครื่องมือที่กำลังหมุนอยู่สามารถทำให้หล่นได้

คำแนะนำ

หลังจากใช้เครื่องด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลาหนึ่ง ต้องทำให้เครื่องเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องเดินตัวเปล่าที่ความเร็วสูงสุดนานประมาณ 3 นาที

ให้ใช้เพลาะดอกสว่าน HSS (HSS = high-speed steel) ที่ลับคม อย่างที่สำหรับเจาะโลหะ ดอกสว่านที่เป็นอุปกรณ์ประกอบของแท้ของ Bosch รับประกันคุณภาพการเจาะ

ขอแนะนำให้เจาะรูนำร่องขันสกรูขนาดใหญ่หรือยาวเข้าในชิ้นงาน ที่เป็นวัสดุแข็งโดยเจาะลึกประมาณ $\frac{2}{3}$ ของความยาวสกรู

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

► ก่อนปรับแต่งเครื่อง (ต. ย. เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยน เครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเคลื่อนย้ายและเก็บเข้าที่ ให้ ตั้งสวิตช์ปั๊บพิศทางหมุนไว้ที่ตำแหน่งกลางเสมอ หาก สวิตช์เปิด-ปิดถูกกดโดยไม่เจตนา อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

► เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษา เครื่องและซองระยะยากระยะหัวใจสะอาดอยู่เสมอ

เครื่องมือไฟฟ้านั้นผ่านการรวมวิธีการผลิตและตรวจสอบอย่างละเอียด ถือว่ามีผลลัพธ์ที่ดี หากเครื่องเกิดข้อบกพร่อง ต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch ซ่อมแซม

เมื่อต้องการซ่อมบำรุงและซ่อมแซม ให้ติดต่อศูนย์บริการ Bosch ที่อยู่ใกล้ท่าน หรือศูนย์บริการ Bosch ที่อยู่ใกล้ท่าน ศูนย์บริการที่ดีที่สุดในประเทศ ที่ให้บริการด้วยความเชี่ยวชาญและมีความตั้งใจในการให้บริการ

การบริการหลังการขายและการให้คำแนะนำลูกค้า

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่อง อะไหล่ ภาพขยายและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กฎหมายและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญใน:

www.bosch-pt.com

แผนกให้คำปรึกษาลูกค้าของเราร้อมให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ท่าน ในเรื่องการซื้อผลิตภัณฑ์ การใช้งานและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

ในกรณีประทับ ข้อมูลนี้ หรือชื่อชิ้นส่วนมาเปลี่ยน
กรุณาติดต่อผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

ประเทศไทย

สำนักงาน

บริษัท บี.บี.บี.บี. จำกัด
ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์
287 ถนนสีลม
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 31 18 79 – 18 88 (10 หมายเหตุ)
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 2 38 47 83

ศูนย์ไปรษณีย์

บริษัท บี.บี.บี.บี. จำกัด
แผนกเครื่องมือไฟฟ้า
ตู้ ป.ก. 20 54
กรุงเทพฯ 10501
ประเทศไทย


ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรมบี.บี.
2869 – 2869/1 ซอยบ้านกดaway
ถนนพระรามที่ 4 (ใกล้ทางด่วนสายปากน้ำเก่า)
พระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 2 49 42 96
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 249 5299

การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประจำบ้าน และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุ
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

แพ็คแบตเตอรี่/แบตเตอรี่:

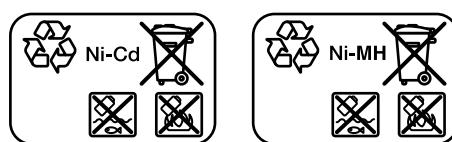

Ni Cd: นิกเกิล-แคนเดียม

คำเตือน: แพ็คแบตเตอรี่ริบบิ้นบรรจุแคนเดียม ซึ่งเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูง

Ni MH: นิกเกิล-แมกนีต ไฮไดรฟ์

อย่าทิ้งแพ็คแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน โยนลงน้ำ หรือย่น
เข้าก้อนไฟ ต้องเก็บรวบรวมแพ็คแบตเตอรี่/แบตเตอรี่ และนำเข้าสู่
กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปกำจัดในลักษณะที่ไม่
ทำลายสภาพแวดล้อม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik pakai aki (tanpa kabel listrik).

1) Keselamatan kerja di tempat kerja

a) **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

b) **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.

c) **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

2) Keamanan listrik

a) **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde.** Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.

b) **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.

c) **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.

d) **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak. Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.

e) **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

f) **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

3) Keselamatan kerja

a) **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat.** Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.

- b) Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helmet pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- c) Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau aki, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.
- d) Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- e) Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman.** Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan. Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- f) Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- g) Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.
- 4) Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama**
- Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan.** Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
 - Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasiikan.
 - Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan aki, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
 - Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
 - Rawatlah perkakas listrik dengan sek-sama. Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan**

bagian-bagian perkakas yang rusak direparasikan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.

- f) Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- g) Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.
- 5) Penanganan dan penggunaan perkakas-perkakas pakai aki dengan seksama**
 - a) Isikan aki hanya dalam alat-alat pencas baterai yang dianjurkan oleh pabrik.** Jika suatu alat pencas baterai yang cocok untuk mengisi satu macam aki tertentu, digunakan untuk mengisi aki-aki lainnya, ada bahaya terjadinya kebakaran.
 - b) Gunakanlah hanya aki-aki yang cocok dan khusus untuk masing-masing perkakas listrik.** Penggunaan aki-aki lain dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka dan kebakaran.
 - c) Jika aki tidak digunakan, jauhkan aki dari klip untuk kertas, uang logam, kunci, paku, sekrup atau benda-benda kecil dari logam lainnya, yang dapat menjembatani kontak-kontak.** Korsleting antara kontak-kontak aki dapat mengakibatkan kebakaran atau api.
 - d) Jika aki tidak digunakan dengan betul, dapat keluar cairan dari aki. Jagalah supaya Anda tidak terkena pada cairan ini. Jika secara tidak disengaja Anda terkena pada cairan ini, cucikan dengan**

air. Jika cairan tersebut terkena pada mata, selain itu mintakan bantuan dari seorang dokter. Cairan yang keluar dari aki dapat mengakibatkan gangguan pada kulit atau kebakaran.

6) Servis

- a) Biarkan perkakas listrik Anda direparasikan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara sinambung.

Petunjuk-petunjuk khusus untuk perkakas-perkakas tertentu

- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa pengadaan yang tidak terlihat, atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik bisa mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak bisa mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.
- ▶ **Matikanlah segera perkakas listrik, jika alat kerjanya memblok. Berwaspadalah akan terjadinya momen reaksi yang besar yang mengakibatkan bantingan.** Alat kerja memblok jika:
 - perkakas listrik dibebankan terlalu berat atau
 - alat kerja tersangkut dalam benda yang dikerjakan.
- ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir, jika Anda melakukan pekerjaan di mana alat kerjanya bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat.** Sentuhan pada kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.

- ▶ **Peganglah perkakas listrik secara kencang.** Pada waktu memutar masuk dan memutar ke luar sekrup bisa terjadi momen yang besar untuk waktu yang singkat.
- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bails lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Jagalah supaya tempat di mana Anda bekerja selalu bersih.** Campuran bahan-bahan sangat membahayakan. Debu logam ringan bisa terbakar atau meledak.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah sampai perkakas berhenti memutar.** Alat kerja bisa tersangkut dan membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** **Perhatikanlah bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika Anda memasangkan aki.** Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau jika Anda memasangkan aki pada perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup, bisa terjadi kecelakaan.
- ▶ **Janganlah membuka aki.** Ada bahaya terjadinya korsleting.

 **Lindungilah aki terhadap suhu yang terlalu tinggi, misalnya juga terhadap sinar matahari untuk waktu yang lama dan api.** Ada bahaya terjadinya ledakan.

Penjelasan tentang cara berfungsi



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Bukalah halaman lipatan dengan gambar dari perkakas dan biarkan halaman ini terbuka selama Anda membaca petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Penggunaan perkakas listrik

Perkakas listrik ini cocok untuk memutar masuk dan memutar ke luar sekrup dan baut serta untuk membor di kayu, logam, keramik dan bahan sintetik.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan
- 2 Ring untuk penyetelan pendahuluan momen putar
- 3 Saklar untuk memilih tingkatan putaran
- 4 Mata obeng bit*
- 5 Tombol pelepas aki
- 6 Aki*
- 7 Omsakelar arah putaran
- 8 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 9 Pemegang mata obeng bit*
- 10 Sekrup pengaman untuk cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan
- 11 Kunci mur dalam**

*Aksesoris yang ada dalam gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam mesin standar yang dipasok.

**dijual secara umum (tidak termasuk perkakas listrik yang dipasok)

Data teknis

Obeng elektro pakai aki GSR ... Professional	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
Nomor model	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0
Tegangan nominal	V=	12	12	14,4	14,4	18
Kecepatan putaran tanpa beban						
– Tingkatan putaran ke 1	min ⁻¹	0–400	0–400	0–400	0–400	0–450
– Tingkatan putaran ke 2	min ⁻¹	0–1400	0–1400	0–1400	0–1450	0–1450
Momen putar maks. penyekrupan ketat/lunak menurut ISO 5393	Nm	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28
Ø mata bor maks.	mm	10	13	10	13	10
– Baja	mm	25	28	32	35	32
– Kayu	mm					36
Ø-sekrup maks.	mm	7	7	8	8	8
Kepala cekam yang bisa memegang mata bor	mm	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13	1,5–10
Ulir poros mesin		½"	½"	½"	½"	½"
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01/2003	kg	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
						2,1

Data teknis diukur dengan set aki NiCd 2,0 Ah.

Perhatikanlah nomor model perkakas listrik Anda yang tercantum pada label tipe mesin. Nama dagang dari beberapa perkakas listrik bisa berbeda.

Cara memasang

Cara mengisi aki

Aki yang baru atau aki yang sudah lama tidak dipakai baru setelah kira-kira 5 kali diisi-dipakai mencapai dayanya yang maksimal.

Untuk mengeluarkan aki **6** tekan tombol pelepas aki **5** dan tariklah aki ke bawah supaya ke luar dari perkakas listrik. **Janganlah melakukannya dengan paksaan.**

Aki dilengkapi dengan penjaga suhu NTC yang memungkinkan pengisian aki hanya pada tingkatan suhu antara 0 °C dan 45 °C. Ini membuat aki tahan lama.

Jika setelah diisi waktu pemakaian aki semakin pendek, ini petanda bahwa aki sudah aus dan harus diganti.

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk untuk membuang.

Mengganti alat kerja (lihat gambar A)

► Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja dsb.) serta selama mentranspor dan menyimpan perkakas listrik, putarkan pengubah arah putaran ke **kedudukan tengah**. Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin digerakkan tanpa sengaja, bisa terjadi luka-luka.

Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **8** tidak ditekan, poros mesin terkunci. Hal ini memungkinkan penggantian alat-alat kerja di cekaman mata bor secara cepat, nyaman dan mudah.

Bukakan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dengan cara memutarkannya dalam arah **①**, sampai alat kerja bisa dipasangkan. Masukkan alat kerja.

Putarkan selubung dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** keras-keras dalam arah **②** dengan tangan untuk menutupnya, sampai tidak terdengar bunyi ceklek. Cekaman mata bor dikuncikan secara otomatis.

Penguncian terbuka lagi, jika untuk mengeluarkan alat kerja Anda memutarkan selubung dalam arah yang berlawanan.

Alat kerja untuk menyekrup

Jika digunakan mata obeng bit **4**, gunakan selalu pemegang mata obeng bit **9**. Gunakanlah hanya mata obeng bit yang cocok pada kepala sekrup.

Mengganti cekaman mata bor

(lihat gambar-gambar B-D)

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja dsb.) serta selama mentranspor dan menyimpan perkakas listrik, putarkan pengubah arah putaran ke **kedudukan tengah**. Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin digerakkan tanpa sengaja, bisa terjadi luka-luka.

Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dimantapkan dengan sekrup pengaman **10**, supaya tidak terlepas tanpa disengaja dari poros mesin. Bukaan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** sama sekali dan putarkan sekrup pengaman **10** dalam arah **①** sampai lepas. **Perhatikanlah bahwa sekrup pengaman berulir kiri.**

Melepaskan cekaman mata bor (lihat gambar C)

Pasangkan gagang pendek dari satu kunci mur dalam **11** ke dalam cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1**.

Letakkan perkakas listrik pada alas yang stabil, misalnya meja kerja. Pegang perkakas listrik dan lepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dengan cara memutar kunci mur dalam **11** dalam arah **①**. Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan

yang terlalu kencang duduknya dilepaskan dengan cara memukul gagang panjang dari kunci mur dalam **11**. Keluarkan kunci mur dalam dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan dan putarkan cekaman mata bor ini sampai terlepas sama sekali.

Memasang cekaman mata bor (lihat gambar D)

Cara memasang cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan adalah dalam urutan terbalik dari cara melepaskannya.

Petunjuk: Setelah cekaman mata bor yang dibuka dan dikunci dengan tangan selesai dipasangkan, putarkan masuk sekrup pengaman **10**.

 **Cekaman mata bor harus dikencangkan dengan momen kunci baut sebesar kira-kira 20–25 Nm.**

Penghisapan debu/serbuk

- Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.
- Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

Penggunaan

Cara penggunaan

Memasang aki

- **Gunakanlah hanya aki O-pack asli merek Bosch dengan tegangan yang tercantum pada label tipe perkakas listrik Anda.**

Penggunaan aki lainnya bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka dan kebakaran.

Setelkan omsakelar arah putaran **7** pada kedudukan tengah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan tanpa disengaja. Pasangkan aki **6** yang sudah diisi pada gagang sampai jelas terasa mengancing dan duduk rata pada gagang.

Menyetel arah putaran (lihat gambar E)

Dengan omsakelar arah putaran **7** Anda bisa merubah arah putaran dari perkakas listrik. Akan tetapi ini tidak mungkin jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **8** sedang ditekan.

Arah putaran ke kanan: untuk membora dan memutar masuk sekrup, tekan omsakelar arah putaran **7** ke kiri sampai batas.

Arah putaran ke kiri: untuk melepaskan atau memutar ke luar sekrup, tekan omsakelar arah putaran **7** ke kanan sampai batas.

Penyetelan pendahuluan momen putar

Dengan ring untuk penyetelan pendahuluan momen putar **2** Anda bisa menyetel momen putar yang diperlukan dalam 20 penyetelan. Jika setelan momen putar betul, alat kerja akan berhenti segera setelah permukaan sekrup tanam sama rata dengan permukaan bahan atau momen putar yang disetelkan sebelumnya tercapai. Dalam posisi „“ klos keselamatan putar tidak aktif, misalnya untuk membora. Pada waktu memutar ke luar sekrup, pilihlah penyetelan yang lebih tinggi atau setelkan pada simbol „“.

Memilih tingkatan putaran secara mekanis

- **Sakelar untuk memilih tingkatan putaran **3** hanya boleh digerakkan jika perkakas dalam keadaan mati.**

Dengan sakelar **3** bisa disetelkan 2 bidang tingkatan putaran sebelumnya.

Gigi ke I:

Bidang kecepatan putaran rendah; untuk menyekrup atau untuk pekerjaan dengan diameter mata bor yang besar.

Gigi ke II:

Bidang kecepatan putaran tinggi; untuk pekerjaan dengan diameter mata bor yang kecil.

Jika sakelar untuk memilih tingkatan putaran **3** tidak bisa didorong sampai batas, putarkan sedikit cekaman mata bor dengan mata bor.

Menghidupkan/memati perkakas listrik

Untuk **menghidupkan**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **8** dan tahan tekanan.

Untuk **memati** perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **8**.

Menyetel kecepatan putaran

Anda bisa menyetel kecepatan putaran tanpa tingkatan pada perkakas listrik yang hidup, tergantung dari tekanan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **8**.

Tekanan ringan pada tombol **8** mengakibatkan kecepatan putaran yang rendah. Tekanan yang lebih besar mengakibatkan kecepatan putaran yang lebih tinggi.

Penguncian poros otomatis (Auto-Lock)

Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **8** tidak ditekan, poros mesin dan dengan demikian pemegang alat kerja terkunci.

Dengan demikian bisa diputarkan masuk sekrup jika aki kosong atau perkakas listrik bisa digunakan sebagai obeng.

Rem otomatis setelah dipadamkan

Jika tekanan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **8** dilepaskan, cekaman mata bor direm otomatis dan dengan demikian alat kerja berhenti memutar.

Pada pekerjaan menyekrup, tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **8** baru dilepaskan, jika permukaan kepala sekrup sama rata dengan permukaan bahan. Dengan demikian kepala sekrup tidak masuk ke dalam bahan.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

- ▶ Pasangkan perkakas listrik pada sekrup hanya jika perkakas listrik dalam keadaan mati. Alat kerja-alat kerja yang berputar bisa meleset.

Tips

Setelah perkakas listrik digunakan untuk waktu yang lama dengan kecepatan putaran yang rendah, perkakas listrik didinginkan dengan cara membiarkan perkakas listrik berputar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimum kira-kira selama 3 menit.

Untuk pemboran dalam logam, gunakanlah hanya mata bor HSS (HSS = High Speed Steel, baja cepat) yang mulus dan telah diasah. Mutu ini dipenuhi oleh program aksesoris dari Bosch.

Sebelum memutar masuk sekrup yang besar dan panjang ke dalam bahan yang keras, buatkan dahulu lubang bor dengan diameter inti dari ulir dengan panjang kira-kira $\frac{2}{3}$ dari panjang sekrup.

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- ▶ Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja dsb.) serta selama mentranspor dan menyimpan perkakas listrik, putarkan pengubah arah putaran ke kedudukan tengah. Jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin digerakkan tanpa sengaja, bisa terjadi luka-luka.
- ▶ Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.

Jika pada suatu waktu perkakas listrik ini tidak bisa berjalan meskipun telah diproduksikan dan diperiksa dengan seksama, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe pekakas.

Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi tentang suku cadang bisa Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konsultan Bosch dengan senang hati membantu Anda pada pembelian, penggunaan dan penyetelan produk ini dan aksesorinya.


Indonesia

PT. Multi Tehaka
Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam III No. 2
Jakarta 13930
Indonesia
Tel.: +62 (21) 4 60 12 28
Fax: +62 (21) 46 82 68 23
E-Mail: sales@multitehaka.co.id
www.multitehaka.co.id

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Aki/Baterai:

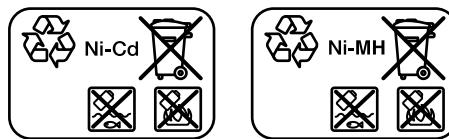

Ni-Cd: Nikel-Kadmium

Perhatian: Aki-aki ini mengandung kadmium, logam berat yang sangat beracun.

Ni-MH: Nikel-Logamhidrit

Janganlah membuang aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga, ke dalam api atau ke dalam air. Aki/baterai sebaiknya dikumpulkan, didaur ulangkan atau dibuang sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Perubahan adalah hak Bosch.

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

A CẢNH BÁO **Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

1) Khu vực làm việc an toàn

- a) **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- b) **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- c) **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

2) An toàn về điện

- a) **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- b) **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- c) **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

d) **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hóng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

e) **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

f) **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

3) An toàn cá nhân

a) **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

b) **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

c) **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

d) **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

- e) **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- f) **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- g) **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.
- 4) **Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay**
- a) **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
 - b) **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
 - c) **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
 - d) **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- e) **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- f) **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- g) **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
- 5) **Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin**
- a) **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.
 - b) **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.
 - c) **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khoá, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.
 - d) **Bảo quản ở tình trạng tồi, dung dịch từ pin có thể tưa ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.

48 | Tiếng Việt

6) Bảo dưỡng

- a) **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Chỉ dẫn chi tiết để sử dụng máy an toàn

- ▶ **Sử dụng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định các đường hay ống dẫn công ích nằm âm trong khu vực làm việc hay liên hệ với cty công trình phúc lợi để nhờ giúp đỡ.** Tiếp xúc với dây điện có thể dẫn đến cháy và bị điện giật. Chạm đường dẫn khí đốt có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.
- ▶ **Tắt máy ngay lập tức khi dụng cụ lắp vào máy đột nhiên bị nghẽn chặt. Đề phòng lực vặn mạnh có thể được tạo ra do sự giật ngược.** Dụng cụ lắp vào có thể bị nghẽn chặt khi:
 - dụng cụ điện cầm tay bị quá tải hay
 - bị chèn chặt trong vật gia công.
- ▶ **Chỉ nắm máy nơi nắm có bề mặt cách điện, khi thực hiện công việc mà dụng cụ cắt có thể phạm vào dây điện âm ở chính nơi thao tác.** Tiếp xúc với dây “sống” sẽ làm các bộ phận kim loại không được bao bọc của dụng cụ “có điện” và giật người vận hành máy.
- ▶ **Giữ máy bằng cách nắm thật chặt.** Lực vặn ngược mạnh có thể xảy ra chớp nhoáng trong lúc bắt vít vào hay vặn ra.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng êtô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Giữ nơi làm việc của bạn gọn gàng.** Vật liệu có cấu tạo hỗn hợp là đặt biệt nguy hiểm. Bụi từ hợp kim nhẹ có thể cháy hay nổ.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.

▶ **Tránh sự vô ý làm mở công tắc. Đảm bảo công tắc Tắt/Mở ở vị trí tắt trước khi lắp pin lốc vào.** Mang xách máy với ngón tay ngang vào công tắc Tắt/Mở hay lắp pin lốc vào dụng cụ điện mà công tắc máy được mở dễ dẫn đến tai nạn.

▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
 **Bảo vệ pin tránh bị nóng, vd. cũng như tránh bị tia bức xạ mặt trời chiếu liên tục và lữa.** Có nguy cơ do sự cố nổ xảy ra.

Mô tả chức năng



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Trong khi đọc các hướng dẫn sử dụng, mở trang gấp hình ảnh máy và để mở nguyên như vậy.

Dành sử dụng cho

Máy được thiết kế dành cho việc bắt hay tháo vít cũng như khoan gỗ, kim loại, đồ gốm và nhựa mủ.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Mâm cắp không dùng chìa
- 2 Vòng xoay chọn trước lực xoắn
- 3 Bộ phận chọn vòng truyền động
- 4 Đầu vít*
- 5 Nút tháo pin
- 6 Pin*
- 7 Gạt vặn chuyển đổi chiều quay
- 8 Công tắc Tắt/Mở
- 9 Đầu nối phổi thông*
- 10 Vít an toàn cho mâm cắp không dùng chìa
- 11 Khóa lực giác Allen**

*Các phụ tùng được minh họa hay mô tả không nằm trong tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm.

**Có bán trên thị trường (không nằm trong phạm vi được kèm theo máy khi giao hàng)

Thông số kỹ thuật

Máy bắt vít pin	GSR ... Professional	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
Mã số máy	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
Điện thế danh định	V=	12	12	14,4	14,4	18	18
Tốc độ không tải							
– Vòng truyền lực thứ 1	v/p	0–400	0–400	0–400	0–400	0–450	0–450
– Vòng truyền lực thứ 2	v/p	0–1400	0–1400	0–1400	0–1400	0–1450	0–1450
Lực vặn tối đa ứng dụng cho việc bắt vặn vít vào vật liệu cứng/mềm theo ISO 5393	Nm	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28
Đường kính khoan tối đa	mm	10	13	10	13	10	13
– Thép	mm	25	28	32	35	32	36
– Gỗ							
Đường kính vít tối đa	mm	7	7	8	8	8	8
Phạm vi mâm cắp kẹp được	mm	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13
Ren của trực khoan		½"	½"	½"	½"	½"	½"
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01/2003 (chuẩn EPTA 01/2003)	kg	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1

Dữ liệu kỹ thuật liên quan đến 2,0 pin Ah NiCd.

Xin vui lòng xem ký mã số máy trên nhãn máy của bạn. Tên thương mại của từng máy có thể khác nhau.

Sự lắp vào

Nạp điện pin

Một pin còn mới hay không được sử dụng trong một thời gian dài không phát huy hết năng suất cho đến sau khi pin được nạp/xả điện khoảng 5 chu kỳ.

Để lấy pin ra 6 nhấn nút nhả 5 và kéo hết pin xuống.
Không dùng sức.

Pin được trang bị bộ phận kiểm soát nhiệt độ NTC, thiết bị này chỉ cho phép nạp điện trong phạm vi nhiệt độ cho phép ở giữa 0 °C và 45 °C. Tuổi thọ của pin nhờ đó mà được nâng cao.

Sự giảm thời gian hoạt động một cách rõ rệt sau khi nạp điện chỉ cho thấy pin đã được sử dụng và phải được thay.

Tuân thủ các chủ thích dành cho việc thả bở.

Thay Dụng Cụ (xem hình A)

- Trước khi làm bất cứ công việc gì với máy (vd. bảo dưỡng, thay dụng cụ v. v..) cũng như trong quá trình vận chuyển và cất giữ, chính đặt gác chọn chiều quay về vị trí chính giữa. Sự vô ý kích hoạt công tắc Tắt/Mở có thể dẫn đến thương tích.

Trục khoan bị khóa khi công tắc Tắt/Mở 8 không được nhấn vào. Điều này làm cho việc thay dụng cụ ở mâm cắp được nhanh, tiện lợi và dễ dàng có thể thực hiện được.

Mở mâm cắp không dùng chìa 1 bằng cách xoay theo chiều quay ①, cho đến khi có thể lắp dụng cụ vào. Lắp dụng cụ vào.

50 | Tiếng Việt

Vặn chặt vòng cổ của mâm cắp không dùng chìa 1 bằng tay theo chiều quay ❶ cho đến khi không còn nghe tiếng ("cách") của động tác khóa nữa. Điều này tự động khóa mâm cắp lại.

Khóa được mở ra lại để lấy dụng cụ ra khi cổ mâm cắp được vặn theo chiều ngược lại.

Dụng Cụ Bắt Vít

Khi làm việc với các mũi vít 4, luôn luôn nên sử dụng 9 loại đầu nối phổ thông. Chỉ dùng mũi vít vừa khớp với đầu vít.

Thay Mâm Cắp Khoan (xem hình B-D)

► Trước khi làm bất cứ công việc gì với máy (vd. bảo dưỡng, thay dụng cụ v. v.) cũng như trong quá trình vận chuyển và cất giữ, chỉnh đặt gạc chọn chiều quay về vị trí chính giữa. Sự vô ý kích hoạt công tắc Tắt/Mở có thể dẫn đến thương tích.

Mâm cắp không dùng chìa 1 được bắt chắc vào bằng vít an toàn 10 để ngăn ngừa không bị tuột ra khỏi trực khoan ngoài chủ ý. Mở bung hết mâm cắp không dùng chìa 1 và tháo vặn vít an toàn 10 ra theo chiều quay ❶. **Xin lưu ý rằng vít an toàn có ren nằm bên trái.**

Lấy Mâm Cắp Khoan Ra (xem hình C)

Kẹp giữ phần đầu ngắn của khóa sáu cạnh Allen 11 vào trong mâm cắp không dùng chìa 1.

Đặt máy lên trên một bề mặt vững chắc (vd., bàn thợ). Giữ chặt máy và tháo lỏng mâm cắp không dùng chìa 1 bằng cách vặn khóa lục giác 11 theo chiều quay ❶. Làm bong mâm cắp không dùng chìa còn đính chặt bằng cách đập nhẹ lên phần chuôi dài của khóa lục giác 11. Lấy khóa lục giác ra khỏi mâm cắp không dùng chìa và tháo hẳn mâm cắp không dùng chìa ra.

Gắn Mâm Cắp Khoan vào (xem hình D)

Gắn mâm cắp dùng chìa theo thứ tự ngược lại.

Ghi Chú: Sau khi lắp mâm cắp không dùng chìa vào, vặn vít dùng ráp chặt 10 vào lại như cũ.



Mâm cắp khoan phải được siết chặt với lực vặn vào khoảng 20–25 Nm.

Hút Dăm/Bụi

► Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

Vận Hành**Bắt Đầu Vận Hành****Lắp Pin Vào**

► Chỉ sử dụng pin lốc chữ O chính hãng Bosch với điện thế ghi trên nhãn loại máy trên máy của bạn. Sử dụng các loại pin khác có thể dẫn đến nguy cơ thương tật hay cháy nổ.

Chỉnh đặt gạc chỉ chiều quay 7 về vị trí chính giữa để tránh sự vô ý làm máy khởi động. Lắp pin đã nạp điện vào 6 bên trong tay nắm sao cho cảm nhận được sự giài vào khớp và nắm gọn phẳng trong tay nắm.

Đảo Chiều Quay (xem hình E)

Gạc chuyển đổi chiều quay 7 được sử dụng để đảo lại chiều quay của máy. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện được cùng lúc với công tắc Tắt/Mở 8 đang hoạt động.

Chiều Quay Phải: Để khoan hay bắt vít vào, đẩy gạc chuyển đổi chiều quay 7 về hết bên trái.

Chiều Quay Trái: Để nới lỏng hay tháo vít, đẩy gạc chỉ chiều quay 7 hết về phải.

Chỉnh đặc lực xoắn

Bằng vòng chọn trước lực xoắn 2 lực xoắn cần chỉnh đặt có thể chọn trước được trong 20 nấc. Sự chỉnh đặt đúng, dụng cụ lắp vào máy ngừng ngay khi vít bắt vào ngang bằng mặt với vật liệu hay khi lực xoắn điều chỉnh đạt đúng. Khớp ly hợp an toàn không còn tác dụng ở “” vị trí, vd., để khoan. Chọn sự chỉnh đặt cao hơn hay chuyển về “” biểu tượng khi tháo vít.

Sự chọn lực Truyền động, Cơ học

- ▶ **Khởi hoạt bộ phận chọn lực truyền động 3 chỉ khi máy đã dừng hẳn.**

Có thể chọn trước hai tầm tốc độ bằng bộ phận chọn lực truyền động 3.

Vòng truyền lực I:

Tầm tốc độ thấp; dành để bắt vít hay thao tác với đường kính khoan lớn.

Vòng truyền động II:

Tốc độ ở tầm cao; để thao tác với đường kính khoan nhỏ.

Nếu bộ phận chọn vòng truyền lực 3 không thể nhấn xuống hết được, vận nhẹ mâm cặp với khoan.

Bật Mở và Tắt

Để khởi động máy, nhấn công tắc Tắt/Mở 8 và nhấn giữ xuống.

Đề tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở ra 8.

Điều chỉnh tốc độ

Tốc độ của dụng cụ điện cầm tay đang hoạt động có thể điều chỉnh thay đổi, tùy theo độ nông sâu của công tắc Tắt/Mở 8 được bóp vào.

Lực nhấn nhẹ lên công tắc Tắt/Mở 8 tạo ra tốc độ quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.

Khóa tự động toàn bộ trực (Khóa tự động)

Khi công tắc Tắt/Mở 8 không bị nhấn vào, trực khoan không quay nhờ vậy nên phần gắn dụng cụ được khóa chết lại.

Do vậy nên vẫn có thể bắt vít vào, ngay cả khi điện pin đã cạn và cho phép máy được sử dụng như là một tua-vít.

Hãm Trớn Quay

Khi công tắc Tắt/Mở 8 được nhả ra, mâm cặp hãm cho ngừng lại, cách này ngăn không để dụng cụ tiếp tục quay.

Khi bắt vít vào, chờ cho đến khi vít được bắt vào bằng mặt với vật liệu và sau đó nhả công tắc Tắt/Mở 8 ra. Bằng cách thức như thế, đầu vít không ăn thâm vào vật liệu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

- ▶ **Chỉ được đặt dụng cụ điện cầm tay vào vít khi đã tắt máy.** Dụng cụ đang quay có thể bị tuột ra.

Mách nước

Sau thời gian dài vận hành máy liên tục ở tốc độ thấp, để làm máy nguội xuống, cho máy chạy không tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút.

Để khoan kim loại, chỉ nên dùng mũi khoan thép gió HSS thật sắc bén (HSS = thép tốc độ cao). Chất lượng đáp ứng chuẩn được đảm bảo trong chương trình phụ kiện của Bosch.

Trước khi bắt một vít lớn, dài hơn bình thường vào vật liệu cứng, nên khoan trước một lỗ mồi có cùng đường kính răng vít vào sâu vào khoảng $\frac{2}{3}$ của chiều dài vít.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ **Trước khi làm bất cứ công việc gì với máy (vd. bảo dưỡng, thay dụng cụ v. v..) cũng như trong quá trình vận chuyển và cất giữ, chỉnh đặt gạt chọn chiều quay về vị trí chính giữa.** Sự vô ý kích hoạt công tắc Tắt/Mở có thể dẫn đến thương tích.
- ▶ **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Nếu giả như máy bị trặc dù đã được theo dõi cẩn thận trong quá trình sản xuất và đã qua chạy kiểm tra, sự sửa chữa phải do trung tâm bảo hành-bảo trì dụng cụ điện cầm tay Bosch thực hiện.

52 | Tiếng Việt

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và bảo hành-bảo trì

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

www.bosch-pt.com

Các nhân viên tư vấn Khách hàng của chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến việc mua sản phẩm nào là tốt nhất, cách ứng dụng và điều chỉnh sản phẩm và các phụ kiện.


Việt Nam

Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn
37 Tôn Đức Thắng
P. Bến Nghé
Q.1
Tp. Hcm
Việt Nam
Tel.: +84 (8) 9 11 13 74 – 9 11 13 75
Fax: +84 (8) 9 11 13 76

Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Pin lốc/pin:

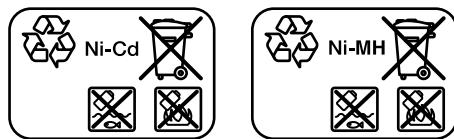

Ni-Cd: Nickel cadmium

Cảnh báo: Các pin lốc chứa chất cadmium, một chất có độc tính cao của kim loại nặng.

Ni-MH: Nickel metal hydride

Không được vứt bỏ pin lốc/pin vào chung với rác sinh hoạt, lửa hay nước. Các pin lốc/pin phải được thu gom lại, tái chế hay thải bỏ theo hướng thân thiện với môi trường.

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

AVERTISSEMENT **Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.** Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

- c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- d) **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. **Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil.** Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- c) **Eviter tout démarrage intempestif.** S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

- d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- 4) Utilisation et entretien de l'outil**
- a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
- 5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi**
- a) Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- b) N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- c) Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

d) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

6) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité spécifiques à l'appareil

- ▶ Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites cachées ou consulter les entreprises d'approvisionnement locales. Un contact avec des conduites d'électricité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Un endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.
- ▶ Arrêtez immédiatement l'appareil électrique lorsque l'outil coince. Attendez-vous à des couples de réaction importants causant un contre-coup. L'outil se bloque lorsque :
 - l'appareil électrique est surchargé ou
 - lorsqu'il coince dans la pièce à travailler.
- ▶ Maintenez l'outil par les surfaces de prise isolantes, si l'outil coupant, en marche, peut être en contact avec des conducteurs cachés. Le contact avec un fil « sous tension » mettra également « sous tension » des parties métalliques de l'appareil, provoquant ainsi une décharge électrique.
- ▶ Bien tenir l'appareil électroportatif. Lors du vissage ou du dévissage, il peut y avoir des couples de réaction instantanés élevés.
- ▶ Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage ou dans un étai est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.

▶ Tenir propre la place de travail. Les mélanges de matériaux sont particulièrement dangereux. Les poussières de métaux légers peuvent être explosives ou inflammables.

▶ Avant de déposer l'outil électroportatif, attendre que celui-ci soit complètement à l'arrêt. L'outil risque de se coincer, ce qui entraîne une perte de contrôle de l'outil électroportatif.

▶ Eviter une mise en marche par mégarde. S'assurer que l'interrupteur Marche/Arrêt est effectivement en position d'arrêt avant de monter un accu. Le fait de porter l'outil électroportatif en laissant le doigt sur l'interrupteur Marche/Arrêt ou de mettre en place l'accu dans l'outil électroportatif lorsque celui-ci est en marche peut entraîner des accidents.

▶ Ne pas ouvrir l'accu. Risque de court-circuit.

 Protéger l'accu de toute source de chaleur, comme p. ex. l'exposition directe au soleil et au feu. Il y a risque d'explosion.

Description du fonctionnement



Lire tous les avertissements et indications. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.

Déplier le volet sur lequel l'appareil est représenté de manière graphique. Laisser le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le vissage et le dévissage des vis ainsi que pour le perçage dans le bois, le métal, le céramique et les matières plastiques.

56 | Français**Eléments de l'appareil**

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- 1** Mandrin automatique
- 2** Bague de réglage de présélection du couple
- 3** Commutateur de vitesse
- 4** Embout*
- 5** Touche de déverrouillage de l'accumulateur

6 Accu***7** Commutateur du sens de rotation**8** Interrupteur Marche/Arrêt**9** Porte-embout universel***10** Vis de blocage pour mandrin à serrage rapide**11** Clé pour vis à six pans creux**

*Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas compris dans l'emballage standard.

**disponible dans le commerce (non fourni avec l'appareil)

Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil	GSR ... Professional	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
N° d'article	3 601 J95 ...	5.0	5.1	4.0	4.1	3.0	3.1
Tension nominale	V=	12	12	14,4	14,4	18	18
Vitesse de rotation en marche à vide							
– 1ière vitesse	tr/min	0–400	0–400	0–400	0–400	0–450	0–450
– 2ème vitesse	tr/min	0–1400	0–1400	0–1400	0–1400	0–1450	0–1450
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393	Nm	34/20	36/20	38/22	42/22	42/28	48/28
Ø perçage max.							
– Acier	mm	10	13	10	13	10	13
– Bois	mm	25	28	32	35	32	36
Ø max. de vis	mm	7	7	8	8	8	8
Plage de serrage du mandrin	mm	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13	1,5–10	1,5–13
Filet broche de perçage		½"	½"	½"	½"	½"	½"
Poids suivant EPTA-Procédures							
01/2003	kg	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1

Caractéristiques techniques détectées avec des packs d'accu 2,0 Ah NiCd.

Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les désignations commerciales des différents outils électroportatifs peuvent varier.

Montage

Charger l'accu

Un accu neuf ou un accu qui n'a pas été utilisé pour une période assez longue n'atteint sa pleine puissance qu'après environ cinq cycles de charge et de décharge.

Pour sortir l'accu **6** appuyer sur les touches de déverrouillage **5** et enlever l'accu de l'outil électroportatif en tirant vers le bas. **Ne pas appliquer de la force.**

L'accu est équipé d'une surveillange NTC de température qui ne permet de charger l'accu que dans la plage de température entre 0 °C et 45 °C. La durée de vie de l'accu s'en trouve augmentée.

Si le temps de service de l'accu se raccourcit considérablement après les recharges effectuées, cela signifie que l'accu est usagé et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Changement de l'outil (voir figure A)

► Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil (p. ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc.) et avant de le transporter ou stocker, toujours mettre le commutateur de sens de rotation en position médiane. Il y a risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Lorsque l'interrupteur Marche/Arrêt **8** n'est pas appuyé, la broche de perçage est bloquée. Ceci permet un changement aisément, facile et rapide de l'outil de travail dans le mandrin de perçage.

Ouvrir le mandrin automatique **1** par un mouvement de rotation dans le sens de rotation **❶** jusqu'à ce que l'outil puisse être monté. Mettre en place l'outil.

Tourner fortement à la main la douille du mandrin automatique **1** dans le sens de rotation **❷** jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déclic perceptible. Le mandrin de perçage se trouve alors verrouillé automatiquement.

Le verrouillage peut être desserré lorsqu'on tourne la douille en sens inverse afin d'enlever l'outil.

Outils de vissage

Lorsque des embouts sont utilisés **4**, il est recommandé d'utiliser un porte-embout universel **9**. N'utiliser que des embouts appropriés à la tête de vis.

Changement du mandrin de perçage (voir figures B-D)

► Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil (p. ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc.) et avant de le transporter ou stocker, toujours mettre le commutateur de sens de rotation en position médiane. Il y a risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Le mandrin automatique **1** est fixé à l'aide d'une vis de blocage **10** afin de ne pas se détacher par mégarde de la broche de perçage. Ouvrir complètement le mandrin à serrage rapide **1** et dévisser la vis de blocage **10** dans le sens de rotation **❶**. **Tenir compte du fait que la vis de blocage dispose d'un filet à gauche.**

Démontage du mandrin de perçage (voir figure C)

Serrer le bout court d'une clé mâle pour vis à six pans creux **11** dans le mandrin automatique **1**.

Poser l'outil électroportatif sur un support stable, p.ex. un établi. Maintenir l'outil électroportatif **1** et desserrer le mandrin automatique en tournant la clé pour vis à six pans creux **11** dans le sens de rotation **❶**. Au cas où le mandrin automatique serait coincé, il suffit de donner un coup léger sur le bout long de la clé pour vis à six pans creux **11** afin de le desserrer. Enlever la clé pour vis à six pans creux du mandrin automatique et desserrer complètement le mandrin automatique.

Montage du mandrin de perçage (voir figure D)

Le montage du mandrin automatique s'effectue dans l'ordre inverse.

Note : Après le montage du mandrin automatique, resserrer la vis de blocage **10**.

 **Le mandrin de perçage doit être serré avec un couple de serrage de 20–25 Nm environ.**

Aspiration de poussières/de copeaux

- ▶ Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Toucher ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité. Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées cancérogènes, surtout en connexion avec des additifs pour le traitement de bois (chromate, lazuré). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de filtre P2.

Respectez les règlements en vigueur dans votre pays spécifiques aux matériaux à traiter.

Mise en marche

Mise en service

Monter l'accu

- ▶ **N'utilisez que des accus O packs d'origine Bosch qui ont la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.**
L'utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.

Mettez le commutateur de sens de rotation **7** en position médiane pour éviter une mise en marche non-intentionnée de l'appareil. Montez l'accu chargé **6** dans la poignée jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon perceptible et correcte.

Régler le sens de rotation (voir figure E)

Avec le commutateur de sens de rotation **7** le sens de rotation de l'outil électroportatif peut être inversé. Ceci n'est cependant pas possible, quand l'interrupteur Marche/Arrêt **8** est appuyé.

Rotation à droite : Pour percer et visser, tourner le commutateur du sens de rotation **7** à fond vers la gauche.

Rotation à gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, tourner le commutateur du sens de rotation **7** à fond vers la droite.

Présélection du couple

A l'aide de la bague de réglage de présélection du couple **2**, il est possible de présélectionner le couple nécessaire par 20 étapes. Le réglage est correct lorsque l'outil de travail est arrêté dès que la tête de la vis ne déborde plus le matériau ou que le couple prétréglé est atteint. Dans la position « », l'embrayage à crans est désactivé, p. ex. pour le perçage.

Pour dévisser les vis, éventuellement choisir un réglage plus élevé ou régler sur le symbole « ».

Sélection mécanique de la vitesse

- ▶ **N'actionner le commutateur de vitesse 3 qu'à l'arrêt total de l'appareil électroportatif.**

A l'aide du commutateur de vitesse **3**, il est possible de présélectionner deux plages de vitesse de rotation.

Vitesse I :

Faible plage de vitesse de rotation ; pour le vissage ou pour travailler avec des diamètres de perçage importants.

Vitesse II :

Plage de vitesse de rotation élevée ; pour petits diamètres de perçage.

Au cas où le commutateur de vitesse **3** ne se laisserait pas pousser à fond, tourner légèrement le mandrin de perçage avec le foret.

Mise en Marche/Arrêt

Pour **mettre** l'outil électroportatif en marche, appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt **8** et le maintenir vous appuyez.

Pour arrêter l'outil **électroportatif** vous relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt **8**.

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de régler sans à-coups la vitesse de rotation de l'outil électroportatif en opération suivant la façon dont on appuie sur l'interrupteur Marche/Arrêt **8**.

Une pression légère sur l'interrupteur Marche/Arrêt **8** entraîne une faible vitesse de rotation. Plus la pression augmente, plus la vitesse de rotation est élevée.

Blocage automatique de la broche (Auto-Lock)

L'interrupteur Marche/Arrêt **8** n'étant pas appuyé, la broche de perçage et donc le porte-outil sont bloqués.

Ceci permet de visser des vis même si l'accu est déchargé ou bien de se servir de l'outil électroportatif comme d'un tournevis classique.

Frein de ralentissement

Dès qu'on lâche l'interrupteur Marche/Arrêt **8**, le mandrin de perçage est freiné afin d'empêcher le ralentissement par inertie de l'outil de travail.

Lors du serrage de vis, ne relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt **8** que lorsque la vis ne déborde plus la pièce à travailler. La tête de la vis ne sera pas enfoncée dans la pièce à travailler.

Instructions d'utilisation

- ▶ **Poser l'outil électroportatif sur la vis seulement lorsque l'appareil est éteint.** Les outils de travail en rotation peuvent glisser.

Conseils

Après avoir travaillé à une petite vitesse de rotation pendant une période relativement longue, faire travailler l'outil électroportatif à vide à la vitesse de rotation maximale pendant une durée de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Pour percer dans le métal, n'utiliser que des forets HSS aiguisés et en parfait état (HSS = aciers super rapides). La gamme d'accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire.

Avant de visser des vis d'un certain diamètre et d'une certaine longueur dans des matériaux durs, il est recommandé d'effectuer un préperçage à l'aide du diamètre de l'âme du filet d'environ $\frac{2}{3}$ de la longueur de vis.

Entretien et service après-vente

Nettoyage et entretien

- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil (p. ex. travaux d'entretien, changement d'outils, etc.) et avant de le transporter ou stocker, toujours mettre le commutateur de sens de rotation en position médiane.** Il y a risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- ▶ **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

Service après-vente et assistance des clients

Notre service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'achat, l'utilisation et le réglage de vos produits et leurs accessoires.


Pour avoir des renseignements concernant la garantie, les travaux d'entretien ou de réparation ou les pièces de rechange, veuillez contacter votre détaillant spécialisé.

60 | Français

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Accus/piles :

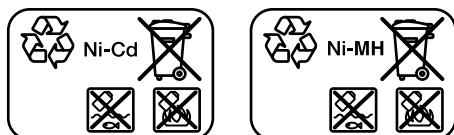

Ni-Cd : Nickel-Cadmium

Attention : Ces accus contiennent du cadmium, un métal lourd hautement毒ique.

Ni-MH : Nickel Métal Hydride

Ne pas jeter les accu/piles dans les ordures ménagères, ni dans les flammes ou l'eau. Les accus/piles doivent être collectés, recyclés ou éliminés en conformité avec les réglementations se rapportant à l'environnement.

Sous réserve de modifications.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

▪ ركز مفتاح خوبيل أخاه الدوران على الوضع المتوسط قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد والخ..) وأيضاً عند نقلها أو حزمها. يتشكل خطير الإصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

▪ حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.

عند حدوث أي خلل بالعدة الكهربائية بالرغم من أنها قد صنعت بعناية فائقة واجتازت اختبارات عديدة توجب إصلاحها في مركز خدمة وكالة عدد بوش الكهربائية.

يرجى ذكر رقم صنف الجهاز بالمراتب العشر بشكل ضروري عند الاستشارة وعنده إرسال طلبات قطع الغيار.

خدمة ومشورة الزبائن

يجيب مركز خدمة الزبائن على الأسئلة المطروحة بصدق تصليح وصيانة المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. ستجد الرسوم الممدة والمعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com



سيساعدك فريق استشاري زبائن بوش بالإجابة على الأسئلة المطروحة بصدق شراء، استخدام، وضبط المثبتات وتواجها.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلّق بأمور الضمان والتصلّح وتأمين قطع الغيار.

التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدة الكهربائية والتوابع والغلاف بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

المراكم / البطاريات:

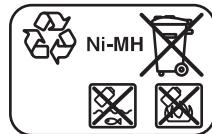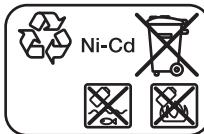

Ni-Cd: النيكيل كادميوم

انتبه: تحتوي هذه المراكم على النيكيل كادميوم، وهو معدن ثقيل شديد السمية.

Ni-MH: نيكيل هدرید معدني

لاترم المراكم / البطاريات في القمامات المنزلية، في النار أو في الماء. ينبغي جمع المراكم / البطاريات لإعادة تصنيعها أو التخلص منها بطريقة منصفة بالبيئة.

تحفظ بحق إدخال التعديلات.

التشغيل

بدئي التشغيل

تركيب المركم

◀ استخدم فقط قطون مراكم بوش الأصلية **0** بالجهد المذكور على لائحة طراز عدتك الكهربائية. إن استخدام غيرها من المراكم قد يؤدي إلى الإصابات وإلى خطر نشوب الحريق.

ابطِّي مفتاح تحويل اتجاه الدوران **7** على الوضع المتوسط لمنع التشغيل الغير مقصود. ادفع المركم **6** المشحون إلى داخل المقبس إلى أن تشعر بتعاشقه بوضوح وإلى حد ارتكازه على المقبس ببساطة.

ضبط اتجاه الدوران (راجع الصورة **E**)

يمكنك بواسطة مفتاح تحويل اتجاه الدوران **7** أن تقوم بتغيير اتجاه دوران العدة الكهربائية. ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء **8** قيد التشغيل.

دوران يساوي: لإجراء أعمال التثقب وربط اللواليب يضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران **7** إلى اليسار إلى حد التصادم.

ضبط عزم الدوران مسبقاً

يمكنك بواسطة حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقاً **2** أن تختار عزم الدوران المطلوب مسبقاً ضمن 20 درجة. كان الضبط صحيح، فيتم إيقاف عدة الشغل عندما يكون قد تم ربط اللواليب في مادة الشغل ببساطة أو عند التوصل إلى عزم الدوران الذي سبق وتم ضبطه. يكون قايس فرط التحمل مطفأً في المركز **3**. من أجل إجراء أعمال التثقب مثلاً، ريا تختار ضبط أعلى عند فك اللواليب أو اضبطه على الرمز **1**.

اختبار ترس السرعة ميكانيكيًا

◀ اضبط مفتاح اختيار ترس السرعة **3** فقط عندما تكون العدة الكهربائية متوقفة عن الحركة.

يمكنك بواسطة مفتاح اختيار ترس السرعة **3** أن تختار مجالين اثنين لعدد الدوران مسبقاً.

ترس السرعة : ١

مجال عدد دوران منخفض، لربط اللواليب أو للشغل بقطر تثقب كبير.

ترس السرعة : ٢

مجال عدد دوران مرتفع، للشغل بقطر تثقب صغير.

إن لم يسمح مفتاح اختيار ترس السرعة **3** بدفعه حتى المصادمة، فاقتل طرف المثقب بالقمة الثقب قليلاً.

التشغيل والإطفاء

اضغط من أجل تشغيل العدة الكهربائية على مفتاح التشغيل والإطفاء **8** وحافظ على إيقائه مضغوطاً.

لإطفاء العدة الكهربائية، يترك مفتاح التشغيل والإطفاء **8**

ضبط عدد الدوران

يمكنك أن تحكم بعدد دوران العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريب، بحسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء **8**.

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء **8** إلى عدد دوران منخفض. يزداد عدد الدوران بزيادة الضغط.

ثبتت آلي كامل لمحور الدوران (إنقال آلي)

عند عدم الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء **8** يتم ثبيت محور دوران المثقب وبذلك حاضن العدة أيضاً.

ويسمح ذلك بربط اللواليب حتى لو كان المركم فارغ أو باستخدام العدة الكهربائية بمثابة مفك براغي اعتيادي.

فرامل إنهاء الدوران

عند إطلاق مفتاح التشغيل والإطفاء **8** يتم فرملة طرف المثقب مما يمنع عدة الشغل بمتتابعة دورانها.

لاتطلق مفتاح التشغيل والإطفاء **8** عند ربط اللواليب إلا بعد أن يكون قد تم ربط اللواليب بعادة الشغل ببساطة. لن ينغرز رأس اللواليب في مادة الشغل عندئذ.

ملاحظات شغل

◀ ركز العدة الكهربائية على اللواليب فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوار قد تنزلق.

نصائح

بعد تنفيذ الأعمال لفترة طويلة بعدد دوران صغير ينبغي تشغيل الجهاز على الفاضي لمدة ثلاثة دقائق تقريباً بعدد الدوران الأقصى من أجل تبریده.

استخدم عند تثقب المعادن فقط رقم التثقب **HSS** = (الغواص العالي القدرة والسرع القطع) يضمن برنامج توازن برش الجودة المناسبة.

قبل ربط اللواليب الكبيرة الطويلة في مواد مثل القاسية، ينصح بإجراء ثقب تمهدى بقطر لب اللواليب وبمقدار 3% طول اللواليب.

التركيب

شحن المركم

لقد تم تأمين طرف المثقب السريع الشد 1 ضد الانحراف الغير مقصود عن محور دوران المثقب بواسطة لولب التأمين 10. افتح طرف المثقب السريع الشد 1 بشكل كامل وانزع لولب التأمين 10 بفتحه باتجاه الدوران ①. يراعى بأن أنسان لولبة لولب التأمين يساربة.

فك طرف المثقب (تراجع الصورة C)

شد مفتاح الرابط السادسي الحواف داخلياً 11 بغزارة القصيرة في طرف المثقب السريع الشد 1.

ضع العدة الكهربائية على أرضية ثابتة، مثلاً مضادة شغل. اقضم على العدة الكهربائية بإحكام وحل طرف المثقب السريع الشد 1 من خلال فتح مفتاح الرابط السادسي الحواف داخلياً 11 باتجاه الدوران ①. يحل طرف المثقب السريع الشد المستعصي عن الحركة بطرقة خفيفة على الساق الطويلة بمفتاح الرابط السادسي الحواف داخلياً 11. انزع مفتاح الرابط السادسي الحواف داخلياً عن طرف المثقب السريع الشد وفك طرف المثقب السريع الشد بشكل كامل.

تركيب طرف المثقب (تراجع الصورة D)

يتم تركيب طرف المثقب السريع الشد بالسلسل المعاكس.

ملاحظة: عاود ربط لولب التأمين 10 بعد تركيب طرف المثقب السريع الشد بنجاح.

يجب أن يتم شد طرف المثقب بعزم دوران شد يتراوح من 20 - 25 نيوتن متر تقريباً.



استبدال العدد (تراجع الصورة A)

٤ ركز مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع المتوسط قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد والخ..) وأيضاً عند نقلها أو حزنها. يتشكل خطير الإصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

عند عدم الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء 8 يتم تثبيت محور الدوران. ويسمح ذلك باستبدال عدد التشغيل بطرف المثقب بشكل سريع وسهل ومربي.

افتح طرف المثقب السريع الشد 1 من خلال فتحه باتجاه الدوران ① إلى أن يسمح بتركيب عدة الشغل. ركب عدة الشغل.

أغلق لبيسة طرف المثقب السريع الشد 1 من خلال فتحها باليد باتجاه الدوران ② بقوة إلى حد عدم سماع صوت تعاشق القابضين. يتم إقفال طرف المثقب بذلك بشكل آلي.

يتم إعادة فك الإقفال عند فتح المبيسة إلى الاتجاه المعاكس من أجل نزع العدة.

عدد ربط اللوالي

عندما تستخدم لقم ربط اللوالي 4 ينبغي أن تستعمل دائمًا حامل لقم عام 9. استخدم فقط لقم ربط اللوالي التي تلائم رأس اللولب.

استبدال طرف المثقب (تراجع الصور B-D)

٤ ركز مفتاح تحويل اتجاه الدوران على الوضع المتوسط قبل إجراء أي تعديل بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد والخ..) وأيضاً عند نقلها أو حزنها. يتشكل خطير الإصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

وصف العمل



- 1 ظرف المثقب السريع الشد
- 2 حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقاً
- 3 مفتاح اختيار ترس السرعة
- 4 لقمة مفك براغي *
- 5 زر فك إفصال المركم
- 6 المركم *
- 7 مفتاح تحويل اتجاه الدوران
- 8 مفتاح التشغيل والإطفاء
- 9 حامل اللقم العام *
- 10 لولب تأمين ظرف المثقب السريع الشد
- 11 مفتاح ربط سادسي الحواف داخلياً*

* إن التوقيع الموصوفة أو الموجدة في الرسم ليست محتواة في إطار التوريد الاعتيادي.

** متداولة (غير مرفقة ببطاقه التسلیم)

اقرأ جميع الملاحظات التحضيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحضيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحريق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى فتح الصفحة القابله للثنوي والتي تتضمن صور الجهاز واتركها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

الاستعمال المخصص

لقد خصصت العدة الكهربائية لربط وحل اللوالب وأيضاً لتنقيب الخشب والمعادن والخزف والللدان.

الأجزاء المصورة

يسعد ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

البيانات الفنية

مثقب / مفك لوالب بمركم	GSR ... Professional	12 V	12 V	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V	18 V	18 V
رقم الصنف	3 601 J95 ...	5,0	5,0	4,0	4,1	3,0	3,0	3,1	3,1
الجهد الاسمي	=V	12	12	14,4	14,4	18	18	18	18
عدد الدوران الالجي	1	400-0	450-0	400-0	400-0	450-0	400-0	400-0	400-0
ترس السرعة .١	2	1400-0	1450-0	1400-0	1400-0	1450-0	1400-0	1400-0	1400-0
ترس السرعة .٢									
عزم الدوران الأقصى بحالة ربط لوالب قاسية / لينة حسب ISO 5393									
Ø التنقيب الأقصى									
- فولاذا									
- خشب									
Ø اللوالب الأقصى									
مجال شد ظرف المثقب									
أسنان لولبة محورة دوران المثقب									
الوزن حسب EPTA-Procedure									
01/2003									

تم استنتاج البيانات الفنية بطقوم مراكم النيكل كادميوم 2,0 أمبير ساعة.

يرجى مراعاة رقم الصنف على لافتة طراز عدتك الكهربائية. قد تختلف التسميات التجارية لبعض العدد الكهربائية المفردة.

6) الخدمة

- a)** اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

تعليمات أمان خاصة بالجهاز

- ◀ استخدم أحجزة تنقيب مناسبة للعمور على خطوط الإمداد المخفية أو استعن بشركة الإمداد المحلية. قد تؤدي ملامسة الخطوط الكهربائية إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إتلاف خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجار. اختراق خط الماء يؤدي إلى الأضرار المادية.
- ◀ اطgne العدة الكهربائية فوراً عند استعصاء عدة الشغل. استعد لمجابهة عزوم رد الفعل العالية التي تسبب الصدمات الارتدادية. تستعصي عدة الشغل عندما:
 - يتم فرط تحمل العدة الكهربائية أو
 - عندما تحرّك في قطعة الشغل المرغوب معالجتها.
- ◀ اقبض على العدة الكهربائية عن طريق المقابض اليدوية المعزولة فقط، إن كنت تفتذ الأعمال التي من الجائز أن تُصبِّب خالطاً عدة الشغل الخطوط الكهربائية المخفية. إن ملامسة الخطوط التي يسرى بها الجهد الكهربائي تکهرب الأجزاء المعدنية بالعدة الكهربائية أيضاً وتؤدي إلى صدمة كهربائية.
- ◀ اقبض على العدة الكهربائية بإحكام. قد تتشكل عزوم رد فعل عالية لوهلة عند إحكام شد حبل اللوالي.
- ◀ من قطعة الشغل. يتم القبض على قطعة الشغل التي تم تثبيتها بواسطة تجهيز شد أو بواسطة المزلزمة بأمان أكبر مما لو تم سلك بها بواسطة يدك.
- ◀ حافظ على نظافة مكان شغلك. إن خلاط المواد شديدة الخطورة. إن أغبرة المعادن الخفيفة قد تشتعل أو تتفجر.
- ◀ انتظر إلى أن تتعوف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً. قد تتكلب عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
- ◀ تحذب التشغيل الغير مقصود. تأكد من تركيز مفتاح التشغيل والإلطاء على وضع الإطفاء قبل تركيب المراكم. إن حل العدة الكهربائية وإصبعك على مفتاح التشغيل والإطفاء أو تركيب المراكم في العدة الكهربائية قد تشغيل قد تسبب الحرائق.
- ◀ لا تفتح المراكم. يتشكل خط تقصير الدارة الكهربائية.
- ◀ احم المراكم من الحرارة، مثلاً: من تعريضه لأشعة الشمس باستمرار ومن النار. يتتشكل خط الانفجار.



c) اسحب القابس من المقابس و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوابع أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

d) احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبلأشخاص دون خبرة.

e) اعن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تتحقق عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة درجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحرائق مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.

f) حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة واحدة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلبس بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.

g) استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل والخ. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

5) حسن معاملة واستخدام العدد المرودة بمركم

a) اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج بعم خطر شوب الحرائق بأجهزة الشحن المخصصة ل النوع معين من المراكم إن تم استخدامها مع نوع آخر من المراكم.

b) استخدم العدد الكهربائية فقط المراكم المخصصة لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الإصابات وإلى خطير الحرائق.

c) حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن مثابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللوالب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوس بتوسيع الملasmين بعضها البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.

d) قد يتسرّب السائل من المركم عند سوء الاستعمال. تحذب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته صدفة. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرب إلى تبيح البشرة أو إلى الاحتراق.

f) إن لم يكن بالإمكان تحذب تشغيل العدة الكهربائية في الأجهزة الطرفية، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

(3) أمان الأشخاص

a) كن بقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بوعقل. لا تستخدِم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

b) ارتدي عدَّة الوقاية الخاصَّة وارتدِ دامِّاً نظارات واقية. يجد ارتداء عتاد الوقاية الخاصَّ، كفاح الوقاية من الغبار وأخذنة الأمان الواقعية من الانزلاق والخلود أو واقية الآذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

c) تحذب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكِّد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي / أو بالرُّكْم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضمَّن إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحرائق.

d) انزع عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

e) تحذب أوضاع الحسَّد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

f) ارتدي ثياب مناسبة. لا ترتدي ثياب الفضفاضة أو الملابس على إيقاع الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحرِّكة. قد تشتَّبك الثياب الفضفاضة واللحى والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

g) إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتحميم الغبار، فتأكد من أنها موصولة وأنَّه يتم استخدَامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.

(4) حسن معاملة واستخدام العدة الكهربائية

a) لا نثرط بتحميل الجهاز. استخدم لتفتيذ شغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمَّل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

b) لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالَّف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو باطئتها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

4) تحذير اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل. يقصد بمصطلح "العدة الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

(1) الأمان بمكان الشغل

a) حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل و مجالات العمل الغير مضاء قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.

b) لا تشتعل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذري توفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغذية القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتطاير، فيتشعل الأغذية والأبخرة.

c) حافظ على بناء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلاهي.

(2) الأمان الكهربائي

a) يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاية مع العدد الكهربائية المؤهبة تارض وقائي. تخضر القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

b) تحذب ملامسة السطوح المؤرضة كالأتايب وبرادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزيد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرضاً.

c) أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الظروف. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

d) لا تنسِي استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحرِّكة. تزيد الكابلات التالفة أو المشابة من خطر الصدمات الكهربائية.


e) استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضًا عندما تشتعل بالعدة الكهربائية في الخارج. يخضر استعمال كابل تمديد خصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

مراقبت و سرویس

از دور خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از دور خارج و بازیافت شوند.

باتری ها:

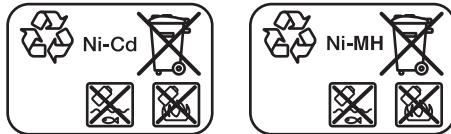

Ni-Cd: نیکل-کادمیوم

توجه: این باتری ها حاوی کادمیوم که یک فلز سنگین و بسیار سمی است، می باشد.

Ni-MH: نیکل-هیدرید فلز

باتری ها را در داخل زیالله دان خانگی، در آتش و یا داخل آب نیاندازید. باتری ها باید جمع آوری، بازیافت و یا به طریقه مناسب با حفظ محیط زیست از دور خارج شوند.

مراقبت، تعمیر و تیزی کردن دستگاه

پیش از آخا هم هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و متعلقات وغیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت بکار انداختن ناخواسته کلید قطع و ول خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تیز نگاه دارید. تا اینمی شما در کار تضمین گردید.

در صورت از کار افتادن ابزار الکتریکی، با وجود دقت بسیاری که در مراحل تولید و آزمایش آن صورت گرفته است، باید برای تعمیر آن به یکی از تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش مراجعه کنید.

برای هرگونه سؤوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده ذیل جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به فروشنده متخصص مراجعه کنید.

تنظیم سرعت (دور موتور)

شما می توانید سرعت ابزار برقی را در حالت روشن بودن آن، بدون درجه بندی و بطور دلخواه تنظیم کنید. این امر بر حسب اینکه شما تا چه حد کلید قطع و وصل **8** را فشار دهید. قابل تنظیم است.

فشار کم بر روی کلید قطع و وصل **8** میزان سرعت را کاهش میدهد. افزایش فشار بر روی کلید قطع و وصل باعث افزایش سرعت میشود.

قفل کن اتوماتیک (Auto-Lock)

در صورت آزاد بودن کلید قطع و وصل **8**، شفت متنه و همچنین ابزار گیر قفل می باشدند.

این امر امکان پیچ کردن حتی در حالت خالی بودن بازی و همچنین استفاده از دستگاه بعنوان پیچگوشتی را فراهم میسازد.

ترمز متوقف کننده تدریجی

در صورت رها کردن کلید قطع و وصل **8**، سه نظام متوقف می شود و از این طریق از ادامه یافتن کار دستگاه جلوگیری بعمل می آید. هنگام بستن پیچ، کلید قطع و وصل **8** را هنگامی رها کنید که پیچ بطور کامل در قطعه کار پیچ شده و سر پیچ بطور مسطح بر روی قطعه کار قرار گرفته باشد. به این ترتیب سر پیچ (اگل پیچ) در داخل متربال داخل پیدا نمی کند.

راهنمایی های عملی

۴ دستگاه را فقط در حالت خاموش بودن روی پیچ قرار دهید. امکان لغزش و سُرخوردی ابزار متنه در حال چرخش وجود دارد.

پیشنهاد های مفید

پس از مدتی کار با دور پایین و سرعت کم با استن ابزار برقی را برای خنک شدن به مدت تقریباً **3** دقیقه با حداقل سرعت در حالت آزاد بکار اندازید.

برای متنه کاری در فلزات فقط از متنه های سالم و تیز از جنس HSS (فولاد قوی سریع = HSS) استفاده کنید. لیست ابزار و منتعلقات شرکت بوش تضمین کننده بهترین کیفیت ابزار میباشد. پیش از پیچ کردن پیچ های بزرگ و بلند در داخل متربال های سخت، باید نخست یک سوراخ به قطر مغزی رزوه پیچ و به اندازه $\frac{2}{3}$ طول پیچ داخل قطعه کار ایجاد کنید.

تنظیم جهت چرخش (رجوع شود به تصویر E)

با کمک کلید تغییر جهت چرخش **7** میتوانید جهت چرخش ابزار برقی را تغییر دهید. این عمل در حالتی که کلید قطع و وصل **8** فشرده باشد، امکان پذیر نیست.

چرخش گرد: برای سوراخ کاری و چرخش های اولیه پیچ برای بستن پیچ کلید تغییر جهت چرخش **7** را تا نقطه ایست به سمت چپ فشار دهید.

چرخش چپ گرد: برای باز کردن و همچنین بیرون آوردن پیچ، کلید تغییر جهت چرخش **7** را تا نقطه ایست به سمت راست فشار دهید.

نحوه انتخاب گشتاور

با کمک حلقه تنظیم و انتخاب گشتاور **2** می توانید گشتاور مورد نیاز را در **20** درجه انتخاب کنید. در صورت تنظیم صحیح درجه، ابزار الکتریکی به مجرد اینکه پیچ کاملاً همسطح با متربالی که داخل آن پیچ می شود، قرار گیرد و یا گشتاور تنظیم شده بست آید. متوقف می شود. در «وضعیت **»»، از جمله برای سوراخ کاری، کلاچ اینمنی فعال نمی باشد. جهت باز کردن پیچ از درجه بالاتری استفاده کنید و یا درجه تنظیم را بر روی علامت «**»» قرار دهید.****

۴ انتخاب مکانیکی دنده دستگاه فعال کنید.

۳ دکمه انتخاب دنده **3** را تنها هنگام خاموش بودن و ایست

بوسیله کلید انتخاب دنده **3** میتوان سرعت را در دو حالت انتخاب کرد.

دنده I:

محدوده سرعت کم برای پیچ کردن و یا کار با متنه قطعه برای سوراخهای بزرگ.

دنده II:

محدوده سرعت بالا برای ایجاد سوراخهای دارای فطر کم.

چنانچه دکمه انتخاب دنده **3** را تنوان تا نقطه ایست (تا آخرین حد) چرخاند، در اینصورت سه نظام و متنه را کم بچرخانید.

نحوه روشن و خاموش کردن ابزار برقی

برای روشن کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل **8** را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدازید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل **8** را رها کنید.

نصب سه نظام (رجوع شود به تصویر D)

برای نصب سه نظام اتوماتیک باید مراحل فوق را بطور معکوس عمل کنید.

توجه: پس از نصب سه نظام اتوماتیک، پیچ ایمنی **10** را مجدداً محکم کنید.

سه نظام دستگاه باید با گشتوار مهار تقریبی **20 - 25 Nm** (نیوتون متر) محکم شود.

مکشن گرد، براده و تراشه

◀ گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است که باعث بروز آلرژی و یا سبب بیماری مجاری تنفسی شناخته اصنوفی مانند گرد و غبار نزدیکی میباشند بشنوید. گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سرطان را هستند. بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات)، مواد برای محافظت از چوب (بکار برده میشون). فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آریست میباشند کار کنند.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخودار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و بکارگیری دستگاه

نحوه قرار دادن باتری

◀ فقط از باتری های O-Pack (اوپک) اصل بوش مطابق با ولتاژ که بر روی برچسب دستگاه خود مندرج است، استفاده کنید.

استفاده از باتری های متفرقه منجر به آسیب دیدگی شده و خطر آتش سوزی نیز وجود دارد.

کلید تغییر جهت چرخش **7** را در حالت میانه قرار دهید تا از روشن شدن ناخواسته دستگاه جلوگیری بعمل آورید. باتری شارژ شده **6** را در دسته باتری (جای باتری) به نحوی قرار دهید که بطور محسوس در آن جا بیفتد و همسطح با آن قرار گرفته باشد.

در صورت آزاد بودن (افشنه نبودن) کلید قطع و وصل **8** شفت دستگاه قفل میشود. این امر موجبات تعویض سهل و سریع ابزار و متعلقات سه نظام را فراهم میسازد.

سه نظام اتوماتیک **1** را بوسیله چرخاندن در جهت چرخش **1** باز کنید تا بتوان ابزار را داخل ابزار گیر قرار داد. ابزار را جاگذاری کنید.

سربیوش (آدیپترو) سه نظام اتوماتیک **1** را بوسیله دست در جهت چرخش **2** تا حدی بچرخانید و محکم کنید تا دیگر صدای «کلیک» بستن آن قابل شنیدن نباشد. سه نظام از این طریق بطور اتوماتیک قفل میشود.

قبل هنگامی باز میشود. که بخواهید برای برداشتن ابزار سه نظام را در جهت مخالف بچرخانید.

ابزار برای پیچ کاری (پیچ زنی)

هنگام استفاده از سربیچگوشتی های **4** باید همیشه از یک

رابط سربیچگوشتی **9** برای انواع سر پیچگوشتی ها (نگهدارنده یونیورسال) استفاده کنید. تنها از سر پیچگوشتی هایی استفاده کنید که با اندازه سربیچ (گل پیچ) مناسب باشند.

نحوه تعویض سه نظام (رجوع شود به تصویر D - B)

◀ پیش از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سربیوش).

تعویض ابزار و متعلقات (غیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت بکار انداختن ناخواسته کلید قطع و وصل خطرا آسیب دیدگی وجود دارد.

سه نظام اتوماتیک **1** در برابر باز شدن ناخواسته شفت دستگاه بوسیله یک پیچ ایمنی **10** محافظت میشود. سه نظام اتوماتیک

1 را بطور کامل باز کنید و پیچ ایمنی **10** را در جهت چرخش **1** پیچانید و بیرون بیاورید. توجه داشته باشید که پیچ ایمنی دارای رزو چپ میباشد.

نحوه برداشتن سه نظام (رجوع شود به تصویر C)

سر یک آجر آلن شش گوش **11** را از طرف میله کوتاه آن در سه نظام اتوماتیک **1** قرار بدهید.

ابزار برقی را بر روی یک سطح محکم و ثابت قرار بدهید. بطور مثال بر روی یک میز کار، ابزار برقی را محکم نگاه دارد و سه نظام اتوماتیک **1** را بوسیله چرخاندن آجر آلن **11** در جهت چرخش **1** کمی باز (شل)

کنید. در صورت گیر کردن و محکم بودن سه نظام اتوماتیک، میتوان بوسیله یک ضربه آهسته بر روی میله (شلت) بلند آجر آلن **11** آنرا آزاد کرد. آجر آلن را از سه نظام اتوماتیک بردارید و سه نظام اتوماتیک را بطور کامل باز کنید.

مشخصات فنی

18 V	18 V	14,4 V	14,4 V	12 V	12 V	GSR ... Professional	دریل/پیچگوشتی شارژی
3.1	3.0	4.1	4.0	5.1	5.0	3 601 J95 ...	شماره فنی
18	18	14,4	14,4	12	12	=V	ولتاژ نامی
450-0	450-0	400-0	400-0	400-0	400-0	rpm	سرعت در حالت آزاد
1450-0	1450-0	1400-0	1400-0	1400-0	1400-0	rpm	- دنده 1 - دنده 2
28/48	28/42	22/42	22/38	20/36	20/34	Nm	حداکثر گشتاور برای پیچ کاری سخت/نرم طبق نورم ISO 5393
13	10	13	10	13	10	mm	حداکثر قطر سوراخ کاری Ø - فولاد
36	32	35	32	28	25	mm	- چوب
8	8	8	8	7	7	mm	حداکثر قطر پیچ Ø
13-1,5	10-1,5	13-1,5	10-1,5	13-1,5	10-1,5	mm	حداکثر دامنه مهار سه نظام
½"	½"	½"	½"	½"	½"		رزوه شفت (محور) مته
							وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure
2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	kg	01/2003

رقم و مشخصات فنی بر مبنای باتری های NiCd (نیکل - کادمیوم) با 2,0 Ah میjn شده اند.

لطفاً به شماره فنی روی برجسته ابزار برقی خود توجه کنید. نامهای کاری ابزارهای برقی ممکن است متفاوت باشند.

افت قابل توجه مدت زمان کارکرد باتری که تازه شارژ شده است.

نمایانگر آن است که باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.

به نکات مربوط به نحوه از دور خارج کردن آن توجه کنید.

تعویض ابزار (رجوع شود به تصویر A)

▪ پیش از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپیس، تعویض ابزار و متعلقات وغیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت بکار انداختن ناخواسته کلید قطع و وصل خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

نصب

تحویله شارژ کردن باتری

بکار باتری نو یا باتری که مدت زیادی از آن استفاده نشده است، پس از حدوداً 5 بار شارژ و تخلیه شدن به توان کامل و نهایی خود میرسد.

برای بیرون آوردن ابزار 6 دکمه آزاد کننده 5 را فشار دهید و با بطرف پائین کشیدن باتری، آنرا از ابزار الکتریکی خارج کنید. برای این منظور از اعمال نیرو خودداری کنید.

باتری مجهز به یک کنترل کننده درجه حرارت NTC می باشد که آن شارژ شدن باتری را فقط در دمای مابین 0 درجه و 45 درجه سانتیگراد ممکن می سازد. به این ترتیب به طول عمر باتری افزوده می شود.

▪ باتری را باز نگذیند. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

▪ باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش حفظ کنید. خطر انفجار وجود دارد.



تشریح عملکرد دستگاه

کلیه دستورات ایمنی و امنیتی ها را مطالعه کنید. اشتباوهای ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.



لطفاً صفحه تا شده این دفترچه راهنمای را که حاوی تصویر دستگاه است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنمای آنرا باز نگهداشته باشید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای بستن و باز کردن پیچ ها و همچنین برای سوراخ کاری در چوب، فلز، سرامیک و مواد پلاستیک مناسب است.

اجزاء مصور دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح و تصویر ابزار الکتریکی من باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

1 سه نظام اتوماتیک

2 حلقه تنظیم برای انتخاب گشتوار

3 دکمه انتخاب دنده

4 سریپیچگوشتی*

5 دکمه فشاری ازاد کننده باتری

6 باتری*

7 کلید تغییر جهت چرخش

8 کلید قطع و وصل

9 نگهدارنده بونیوسال/رابط سریپیچگوشتی برای انواع

* سریپیچگوشتی ها*

10 پیچ ایمنی برای سه نظام اتوماتیک

11 آچار آلن شیش گوش**

* کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، در محدوده عرضه بطور استاندارد نمی باشند.

** قابل خرید در بیازار (همراه با دستگاه عرضه نمیشود)

راهنمایی های ایمنی برای این دستگاه

▪ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه مخصوص برای یافتن لوله ها

و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های تأسیسات و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ابرار و آسیب دیدگر لوله گاز میتواند انفجار ایجاد کرده و سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.

▪ در صورت گیر کردن و بلوکه شدن ابزار، ابزار برقی (دستگاه) را فوراً

خاموش کنید. در این حالت مواظب واکنش های شدید گشتوار باشید که باعث ضربه زدن دستگاه میشود. ابزار کار ممکن است درین حالات گیر کنند:

- در صورتیکه به ابزار برقی فشار بیش از حد وارد شود و یا

- ابزار به قطعه کار گیر کند.

▪ دستگاه را منحصرآ از سطوح عایق دار آن نگهدازید. در صورتیکه بسته به نوع کارهای امکان تماس ابزار الکتریکی با کابل های برق داخل ساختمان که قابل رویت نیستند وجود داشته باشد. تماس با سیم و کابلی که هادی جریان برق است، میتواند در بخش های فلزی دستگاه نیز جریان برق تولید کند و باعث برق گرفتگی شود.

▪ ابزار الکتریکی را خوب محکم نگهدازید. به هنگام بستن و یا باز کردن پیچ، امکان عکس العمل شدید گشتوار برای مدت کوتاهی وجود دارد.

▪ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله چهیزی نگهدازند و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، در اینصورت قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود. تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

▪ محل کار خود را تیز نگهدازید. مخلوط شدن مواد با یکدیگر بسیار خطرناک است. گرد فلزات سبک، ممکن است باعث حریق و یا انفجار شود.

▪ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبرکنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت بایستد. ابزار قرار گرفته روی دستگاه ممکن است به قطعه کار گیرکرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

▪ از روشن شدن ناخواسته دستگاه جلوگیری کنید. قبل از قرار دادن باتری، کنترل کنید کلید قطع و وصل دستگاه روی حالت خاموش قرار داشته باشد. چنانچه هنگام حمل ابزار برقی انگشت شما روی کلید قطع و وصل قرار داشته باشد. و همچنین اگر باتری در حالی که ابزار برقی روشن است در داخل آن قرار دهد، امکان بروز سوانح کاری وجود دارد.

- (۴) ابزار برش را تیز و تمیز نگهدازد. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر درقطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.
- (۵) ابزارهای الکتریکی، متعلقات ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزو راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن درنظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطاطنایی را منجر شود.
- (۶) مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی
- (a) باتری ها را منحصراً در دستگاه های شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است. خطر آتشسوزی وجود دارد.
- (b) در ابزار آلات الکتریکی، فقط از باتری هایی استفاده کنید که برای آن در نظر گرفته شده اند. استفاده از باتری های متفرقه میتواند منجر به جراحات و حریق گردد.
- (c) در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید. زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
- (d) استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از دست زدن به آن خود داری کنید. در صورت تماش اتفاقی با آن، دست خود را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.
- (e) سرویس
- (a) برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمنی دستگاه شما تضمین گردد.
- (f) وضعیت بدنه شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.
- برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیرمنتظره بهتر خنث کنترل داشته باشید.
- (g) لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های فراخ و حمل زینت آلات خود داری کنید. موها، لباس و دستکش ها را از بخش های درحال چرخش دستگاه دور نگهدازد. لباس های فراخ، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های درحال چرخش دستگاه گیر کنند.
- (h) در صورتی که میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا سیله جذب زانه را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل نصب و درست استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصنوبیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.
- (i) استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن
- (a) از وارد کردن فشرار زیاد روی دستگاه خود داری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- (b) در صورت ایجاد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطاطنای بوده و باید تعمیر شوند.
- (c) قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا با باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.
- (d) ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدازد. اجازه ندهید که افراد نا وارد و یا اشخاص که این دفعه راهنمای را نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی جایی خطاطنای است.
- (e) از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. موظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار گرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.

راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

۱ هشدار

همه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را بخوانید.
اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی
مکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی یا سایر جراحت های شدید
شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری
کنید.

هرجا در این راهنمایی از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود. منظور ابزارهای
الکتریکی (بسیم، برق) و یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون سیم
برق) می باشد.

۱) ایمنی محل کار

(a) محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید.
محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

(b) با ابزار الکتریکی در محیط هائی که در آن خطر انفجار
وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و غبارهای محترقه
باشد، کار نکنید. ابزارهای الکتریکی جرقه های ایجاد
میکنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارهای موجود
در هوای شوند.

(c) هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از
دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود.
مکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

۲) ایمنی الکتریکی

(a) دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته
باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه
نایاب همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین (ارت)
شده استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و
پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم
می کنند.

(b) از تاس بدنه با قطعات دارای سیم اتصال به زمین (ارت)
شده مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال خود داری
کنید. در صورتیکه بدن شما با سیم دارای اتصال به زمین (ارت)
شده تماش پیدا کند، خطر برق گرفتگی بیشتر خواهد شد.

(c) دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار
الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

(d) از سیم دستگاه برای کارهایی چون حمل ابزار الکتریکی،
اویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده
نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های
تیز و بخش های متجرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های
آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش
میدهدند.

(e) در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید،
نهایا از کابل را بخطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز
مناسب باشد. کابل های را بخط مناسب برای محیط باز خطر
برق گرفتگی را کم می کنند.

(f) در صورت نزوم کار با ابزار الکتریکی در محیط و اماکن
مرطوب، در این صورت باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا
و نشستی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده
کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین
خطر برق گرفتگی را کمتر می کند.

۳) رعایت ایمنی اشخاص

(a) حواس خود را خوب جمع کنید. به کار خود دقت کنید و
با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت
خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الکل و دارو استفاده
کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی
هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به
همراه داشته باشد.

(b) از جزئیات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره
استفاده کنید. استفاده از جزئیات ایمنی مانند ماسک
ایمنی، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی
ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر مرجوح
شدن را تقلیل میدهد.

(c) مواضع باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار
نیفتند. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال
آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت
کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام
حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و
یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید. مکن است سوانح
کاری پیش آید.

(d) قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای
تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه برداشید. ابزار و
آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند.
میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.